

监理工程师通知单

工程名称：安丘惠利 80MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-001


致：中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

主题：关于现场钻孔质量相关事宜

目前项目工程钻孔已经开始，经监理、业主场内巡视抽检发现，目前发现施工现场暂无技术人员，已经钻好的孔，部分达不到规范及设计要求，深度达不到要求（1500mm），（规范要求：浮土深度 $\leq 50\text{mm}$ 时，深度不能够低于 1500mm；浮土深度 $> 50\text{mm}$ 时，深度不低于 1800mm），并有落石进入，孔口未清理，建议清除浮土，封堵孔口，防止落石；现我监理部要求对不合格的孔进行整改，技术员做好现场技术交底工作。另：请设计尽快提供桩基基础图，包括桩径、钻孔深度等图纸，否则不予施工。

附图：

图一：

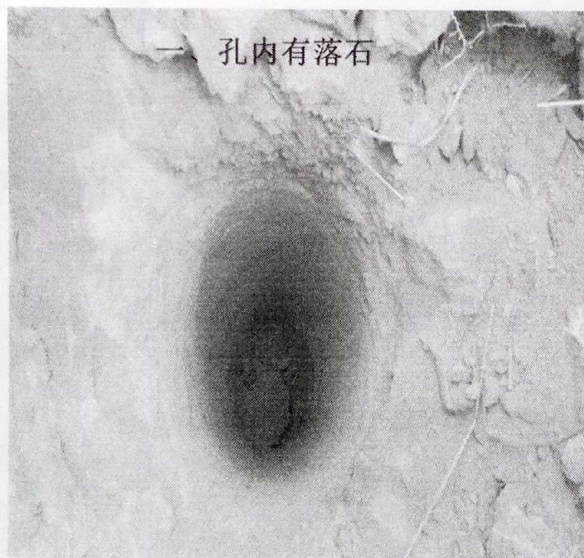

图二：



项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师：

日期：

2017.02.19

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。

监理工程师通知回复单

工程名称：安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号：CNI23-GF226-2017-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构

我方接到编号为 AQ-GF-ZH-001 的监理工程师通知单后，已按要求完成了 关于现场钻孔质量相关事宜的整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、钻孔深度达不到要求重新开孔；
- 2、对钻孔机挪动后孔洞变形重新处理；
- 3、根据监理要求，一台打孔机要求配备两人，并且佩戴水平尺和测量工具，满足现场打孔质量要求；
- 4、施工前对有杂草、碎石、梯田等先场平后再施工。

附件：现场整改图片。

业主总包合同未签，项目章暂无

承包单位（章）：

项目经理：

日

期：

2017.03.04

项目监理机构复查意见：

已整改合格。

希望之后不要再有类似情况出现

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

2017.03.05

填报说明：

本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。