

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-019

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

事由: 关于施工进度的相关事宜

内容:

监理在施工现场巡检过程中发现如下问题:

升压站户外高压电缆预埋深度太浅, 套管管口电缆弯曲弧度太小, 不符合要求。

要求所有高压电缆埋深 $\geq 700\text{mm}$, 并在电缆上、下均匀铺设 100mm 厚细砂; 敷设电缆时, 应防止电缆扭伤和过分弯曲, 电缆弯曲半径应不应小于电缆外径的 15 倍。

以上问题要求 2017 年 6 月 10 号前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部 (章)

专业监理工程师

总 监 理 工 程 师

日期: 2017-06-07



注 本表一式叁份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存壹份。



由 扫描全能王 扫描创建

问题照片:

