

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-062

致:南通通能工程建设有限公司项目部

主题:质量专项检查

内容:

监理在质量专项检查过程中发现如下质量问题(见下面整改项,共 20 项):

以上问题要求 2018 年 02 月 05 号前整改完并回复监理项目部。

项目监理机构(章)

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期: 2018-01-23

填表说明:一式三份由项目监理机构填写,抄送相关单位

1、箱逆变平台砼底板及侧面有蜂窝、麻面、露筋现象。



2、箱逆变平台侧边出现榨模现象



3、部份箱逆变平台钢梯下没有砼基础




4、箱逆变平台栏杆立杆与平台膨胀螺栓没有做砼垛子。




5、部份箱、逆变设备底座没有预埋槽钢。



6、板间水平扁钢接地没有用双螺母连接

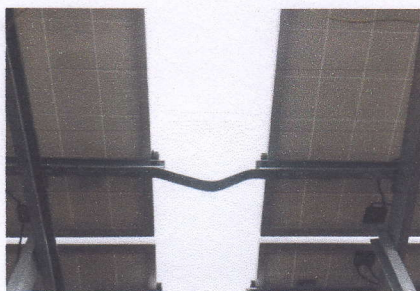

7、支架立柱与桩头焊接没有满焊

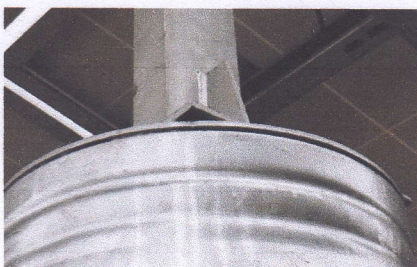


8、箱逆变平台上设备与栏杆接地焊缝长度不符合施工规范要求



力
★
COM
光
日

9、箱逆变平台下电缆桥架接地焊接长度不符合要求

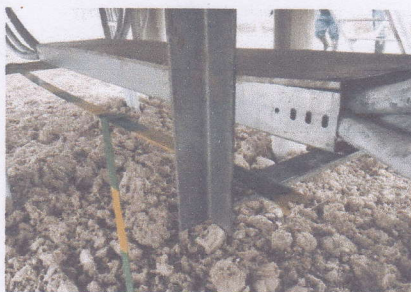

10、箱逆变平台下 2*70 进逆变器电缆套管没有用角钢上下水平固定



11、箱逆变高压电缆头制安有扭曲现象



12、部份汇流箱出线波纹管没有与汇流箱紧密连接，有脱落现象




13、1*4 电缆进 PVC 套管口没有封火泥



14、部份箱逆变设备上通信线缆未做防火泥。



15、箱逆变下通讯电缆随意撒落地上

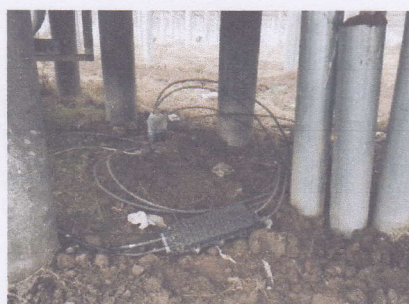

16、箱逆变平台下高压电缆钢套管与支架未设抱箍固定




17、光伏场区内未按设计要求做排水系统，现已出现大量积水现象



18、光伏场区内杂草杂树未清除干净、部份区未场平。



19、接入汇流箱光伏线套管在转角处未做密封措施，要求用 PVC 弯头连接贯通

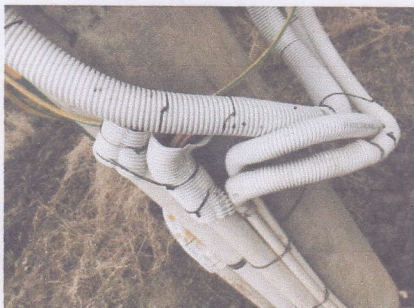

20、场区道路未铺设碎石面层