

监理通知单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：GFDZJBM08-13

致：特变电工新疆新能源股份有限公司

事由：巡视电气施工安装情况

内容：你单位承建的通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目电气安装正在进行桥架、SVG 等设备安装工作，经监理机构巡视发现，现场存在较多质量、安全隐患，以下问题需要整改：

1、接地扁钢、桥架支架、支架抱箍存在镀锌层厚度不够，基材表面处理不干净，抱箍表面污染严重等缺陷，要求对不合格材料清除出场，更换合格材料报验后使用；

2、电气安装单位已经进场施工多日，至今没有相关资质、特殊工种、机具及进场材料报验，请尽快完善各项手续后施工；

3、现场吊装施工时指挥混乱，无安全员现场指挥监督，施工无相关技术方案报审，参与吊装人员没有上报劳务合同、无个人相关保险，禁止吊装作业；

4、现场桥架安装存在扭曲现象，请自查是桥架施工原因还是支架安装原因造成，并尽快整改，禁止出现此类问题发生；

5、站用变底部接地没有焊接，请在主线接入前焊接完成，并检查其他设备的接地情况，杜绝遗漏；

6、其它方面请你单位自查自纠并整改到位。

以上问题项目监理机构成员已在现场提出整改要求，请总包单位督促并落实整改，整改完成后报监理机构验收，同时加强现场施工的质量、安全管理。

如对本通知单有异议，请在 24 小时内书面联系监理机构，现场整改完毕后，请在 48 小时内回复。

（附：现场部分不合格施工照片，共一页。）


张金俐

2017.05.08

监理项目部

总/专业监理工程师

日期：2017年05月08日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存一份。

现场部分不规范施工照片：



抱箍上有明显油污、碰撞及腐蚀



部分材料镀锌厚度不够，



且基材表面处理不干净