

GFDZJBM08: 监理通知单

监理工程师通知单

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦分布式光伏发电项目 编号 GFDZJBM-SL-017

致: 五洋电力建设股份有限公司

事由: 关于工程施工质量相关事宜

内容: 今日对你方 1、2、5、6、8、9# 厂房进行检查, 发现以下缺陷:

- 1、电缆穿管未做防火封堵, 穿管尺寸不够;
- 2、部分桥架盖板螺栓存在锈蚀、松动现象;
- 3、桥架连接件编织带遗漏, 盖板存在缝隙;
- 4、现场无桥架接地;
- 5、桥架端口处未做防火封堵;
- 6、桥架安装不平整, 对接处松动, 螺栓生锈;
- 7、桥架引下线转角处不符合要求;
- 8、部分组件接地线未连接, 组件压块有松动;
- 9、部分组件串线及 MC4 接头散落屋面未固定;
- 10、汇流箱、逆变器设备接地连接不牢固, 螺栓松动;
- 11、部分汇流箱未做防火封堵, 空开标识未做;
- 12、汇流箱与桥架电缆连接不合理, 进出汇流箱线缆裸露在外, 未做防护措施;
- 13、逆变器进出线用软塑料波纹管易老化、破损, 需加防雨防晒措施;
- 14、接地扁铁焊接处存在锈蚀现象;
- 15、屋面至地面引下桥架盖板松动, 抱箍间距过大;
- 16、部分组件接地线螺丝松动、接地线存在遗漏现象;
- 17、桥架端口制作不符合要求。

以上内容限你方 3 日内整改完毕, 望你方举一反三, 重视此类事宜。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 胡德林

日期: 2017 年 7 月 17 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。