

监 理 通 知 单

工程名称：兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目 编号：ZHJL-DP-TZ-04

致：中设无锡机械设备工程有限公司

抄送：天津兴泰晟新能源科技发展有限公司

事由：后续施工安全、质量、进度事由。

内容：

施工目前已进入收尾、消缺阶段，为确保项目最终顺利并网验收，现监理方根据施工图纸及相关规范要求对现场施工安全、质量、进度提出以下要求。

一、施工安全

1、施工人员高空、临边作业以及相关电气特种作业，要求施工管理人员施工前务必进行安全技术交底且安排专职安全管理人员进行现场监督、把控。

二、施工质量

1、钢爬梯施工在监理人员进场前已施工完毕且投入使用，后续验收需施工单位提供相关图纸、施工涉及必要材料及各关键工序报验申请且务必附带现场实时影视资料。

2、关于前期安装完成 500kW 光伏组件，中压块螺杆较长现象，现场监理方已及时下发通知单（编号：ZHJL-DP-TZ-01），要求施工单位及时整改、处理。

3、现场安装完成组件出现一块组件玻璃板面不合格现象，要求及时更换。

4、安装完成组件边压块仍存在个别压接不到位现象，要求再次组织

安装施工人员进行排查、整改。

5、逆变器、汇流箱支架个别底部位置焊渣、防腐处理不到位。

6、支架防腐油漆屋面散落较多，影响整体施工形象。

7、4mm² 线走线绑扎不规范，外观质量较差且部分保护套管已严重变形。

8、电缆进、出设备波纹保护管预留长度不一且两端切口处理不到位，外观质量较差。

9、桥架连接段部位螺栓出现个别螺栓生锈现象，要求及时更换处理。

10、并网引下点位置防水措施需再次合理加强。

11、扁铁施工过程中造成个别扁铁镀锌层破坏导致出现锈迹现象及扁铁焊接底部未做防腐处理，要求务必及时处理。

12、电缆桥架内置挡板部分段落损坏后续桥架盖板封盖时务必对必要段楼位置隔板进行复原。

13、并网柜箱体独立接地需及时刷涂明显的接地标志。

三、施工进度

1、线缆、电气设备挂牌等标示、电气设备防火封堵、清洗系统、监控调试、设备调试尚未完善要求施工单位及时安排人员进行施工作业。

针对以上提及问题要求施工单位及时作出整改，整改完成后上报监理单位进行验收确认。

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。

请于 2017 年 10 月 14 日前填报回复单。

监理项目部（章）

现场负责人：

日期：2017年10月13日

