

监 理 通 知 单

工程名称: 兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目 编号: ZHJL-DP-TZ-01

致: 中设无锡机械设备工程有限公司

抄送: 天津兴泰晟新能源科技发展有限公司

事由: 施工蓝图到场滞后, 导致前期部分施工工艺无明确要求。

内容:

施工蓝图至今未下达且部分施工工艺无设计说明, 导致现场监理对施工质量难以把控, 现要求务必于 7 月 31 日提供有效的支架安装图纸 (以签字、盖章为有效依据证明)。8 月 5 日之前务必提供整体施工蓝图。

因前期施工工艺个别存在无有效的设计依据, 现监理方对你单位前期施工完成工艺提出以下要求:

- 1、组件安装中压块紧固螺杆高出压块边缘 0.9mm 疑对组件造成阴影, 现要求你单位对此出具有效的设计依据及说明, 如未能提供则要求你单位进行全面整改。
- 2、导轨边缘存在夹具与彩钢瓦瓦楞无法紧固现象, 造成组件受力点不足, 现要求你单位进行全面整改。
- 3、要求对现场导轨连接工艺出具有效的设计图纸, 如与设计图纸要求不符则要求你单位进行整改。

如对本监理通知单内容有异议, 请在 48 小时内向监理提出书面报告。

请于 2017 年 07 月 31 日前填报回复单。



监理项目部

现场负责人:

日期: 2017 年 7 月 20 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份