

监 理 通 知 单

工程名称：河南省华顺华源新能源 8 兆瓦分布式发电项目

编号：003

致：河南省神华建安工程有限责任公司

事由：关于 2017 年 5 月 6 日现场箱变基础砌筑质量问题

内容：对施工现场箱变基础砌筑进行巡视检查中发现以下问题：

- 1、施工现场无砂浆配比，原材料未送样检测。
- 2、基础砌体砂浆不饱满，砌筑灰缝有多处瞎缝、假缝。
- 3、墙体砌筑灰缝不均匀，外观差。
- 4、现场砌筑砂浆未进行过筛。
- 5、基础构造柱箍筋间距未按设计图纸绑扎施工。

要求：为保证施工质量，要求你单位对现场基础砌筑不合格部位进行拆除处理，严格按照图纸设计进行钢筋绑扎，对以上原材料进行送检，检测合格后方可进行施工，同时加强现场施工质量管理，做好施工班前技术交底。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张浩

日期：2017 年 5 月 6 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，