

监 理 通 知 单

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-MSSC-12

致：徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目施工项目部

事由：关于施工安全、质量的各项问题

箱变部分：

- 1、所有箱变低压侧接线处盖板、夹具均未安装；
- 2、所有箱变低压侧未防火封堵；
- 3、多数基础电缆控到未防火封堵；
- 4、部分箱变未上锁；
- 5、多数箱变基础内积水较多；
- 6、所有屋面至箱变垂直桥架未安装完成；
- 7、9#箱变接地焊接长度不够；
- 8、10#箱变低压侧电缆头套管破损；
- 9、箱变高低压侧电缆均未挂牌；

闽商石材待送电区域部分：

C4-C7 区域

- 1、MC4 接头及过道电缆外漏，未作穿管保护措施；
- 2、电缆未进行挂牌；
- 3、组件下直流电缆未吊起，散落在屋面；
- 4、接地扁铁未焊接，未引至楼下接地点；
- 5、直流电缆 PVC 保护管破损严重，且断开；
- 6、光伏组件未与接地系统连接；
- 7、逆变器、汇流箱桥架未接地；
- 8、桥架内未做防火封堵；
- 9、屋顶桥架内电缆混乱，未做绑扎处理；
- 10、部分逆变器、汇流箱支架加固不牢；
- 11、屋面垃圾较多，未进行清理；
- 12、检修通道未安装；
- 13、运维梯未安装；

14、运维清洗水管系统未安装；

A5、A9、B5、B6 区域：

1、逆变器到汇流箱、汇流箱到箱变电缆未挂牌；

2、部分区域组件下电缆未吊起；

3、屋顶接地网未与厂区接地网连接；

4、电缆垂直桥架未完成；

5、检修通道未安装；

6、运维楼梯未安装；

7、运维清洗水管系统未安装；

B1-B4、C1-C3 区域

1、组串间 MC4 插头未连接，电缆接线未完成；

2、1*4 电缆未套线号套管；

3、电缆未进行挂牌；

4、组件下直流电缆未吊起，散落在屋面；

5、接地扁铁未焊接，未引至楼下接地点；

6、直流电缆 PVC 保护管破损严重，且断开；

7、光伏组件未与接地系统连接；

8、逆变器、汇流箱桥架未接地；

9、桥架内未做防火封堵；

10、屋顶桥架内电缆混乱，未做绑扎处理；

11、部分逆变器、汇流箱支架加固不牢；

12、屋面垃圾较多，未进行清理；

13、检修通道未安装；

14、运维梯未安装；

15、运维清洗水管系统未安装；

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：赵占良

日期：2017年7月2日

分布式光伏电站项目
监理单位

附图:

1. 所有屋面至箱变垂直桥架未安装完成



2. 部分箱变未上锁



3. 所有箱变低压侧接线处盖板、夹具均未安装



4. 9#箱变接地焊接长度不够




5. 多数箱变基础内积水较多



6. 10#箱变低压侧电缆头套管破损



7. 部分区域组件下电缆未吊起

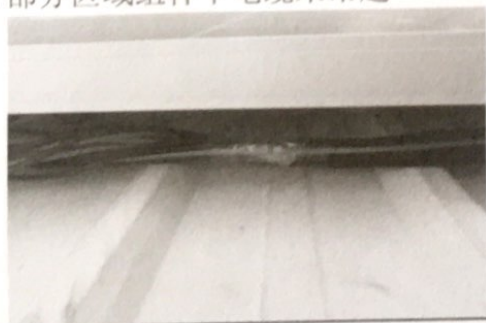


8. MC4 接头及过道电缆外漏, 未作穿管保护措施




9. 屋顶桥架内电缆混乱，未做绑扎处理



10. 直流电缆 PVC 保护管破损严重，且断开

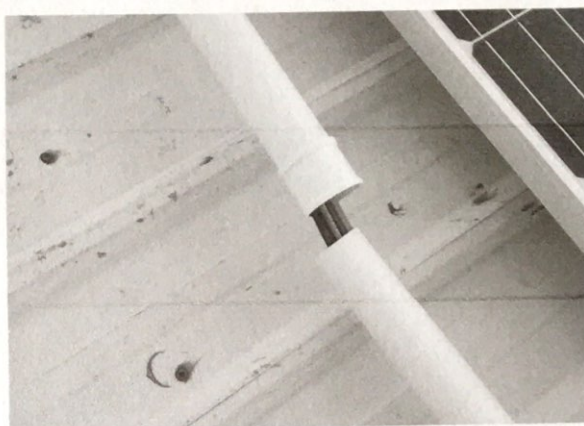

11. 接地扁铁未焊接，未引至楼下接地点

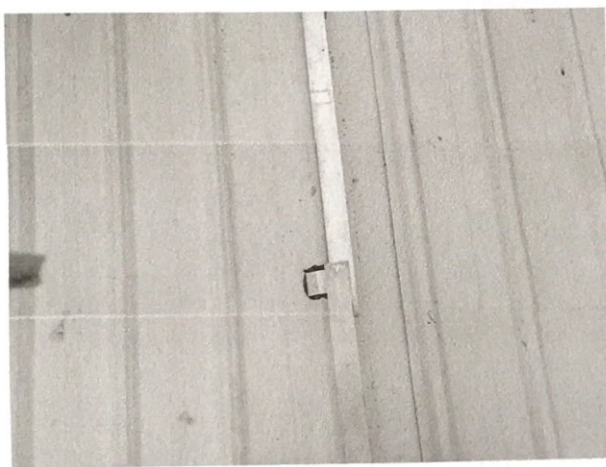

12. 1*4 电缆未套线号套管

