

监 理 通 知 单

工程名称：滑县 40MWP 分布式光伏扶贫发电项目 编号：HXGF-ZHJL-001

致： 河南盛达光伏科技有限公司

滑县恒通电力工程建设有限责任公司

事由：施工质量问题

内容：

在对各乡镇屋面、地面光伏巡视检查时发现以下质量问题：

- 1、屋面一部分混凝土支墩没有按设计要求制作，所用砂含泥量较高，混凝土强度达不到设计强度。
- 2、屋面电缆桥架有些固定不牢；电缆套管部位没有采用防火泥封堵。
- 3、部分接地扁铁搭接截面较短，没有三面焊，焊接后没有做防腐处理。
- 4、地面有些接地环网及直埋电缆埋深小于 0.7 米，达不到设计要求。
- 5、地面支架基础桩设计埋深为 1.5 米，而现场个别桩灌注深度为 0.8-1.2 米，达不到设计要求。
- 6、回流箱内接线没有用电用胶带包裹。
- 7、交流电、直流电所用 PVC 套管规格不一，没有统一标准。

针对以上质量问题尽快按设计及规范要求整改，不要影响竣工并网验收。不进行整改的，我监理方拒绝验收。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：苗宝明

日期：2017年6月23日

注 本表一式__3__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__1__份。