

监 理 通 知 单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM7-001

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于光伏区接地安装质量问题相关事宜

内容：经监理部现场巡视。发现光伏区接地安装及电缆布置存在以下问题：

1、28#箱变处电缆沟内一接地极与扁钢焊接时，接合面有1mm以上间隙达1mm。

2、34#箱变未垂直埋入地下。

3、34#箱变处电缆沟内一接地极两扁钢焊接时，接合面搭接不规范。

4、34#箱变及逆变器底座接地时，接地扁钢螺孔采用气割形成，不符合规范要求。

5、30#光伏区施工人员焊接接地扁铁钢时，未对接合处表面进行清洁处理。

6、接地扁钢沿电缆沟未顺着电缆沟坡度布置起伏较大，且水平、垂直连接时，未采取整形措施，存在扭力。

7、部分电缆沟内电缆布线较乱，且多处与接地扁钢交叉敷设。

以上问题，请施工单位必须高度重视，并立即组织整改！限 2 个工作日内回复。

监理项目部(盖章)


总/专业监理工程师

日期：2017年05月24日


注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。



34 区扁铁搭接不符合

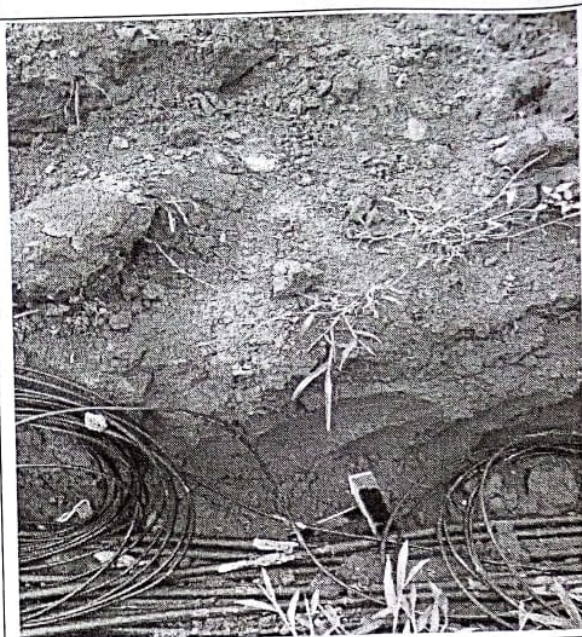


34 区箱变未垂直埋入地下

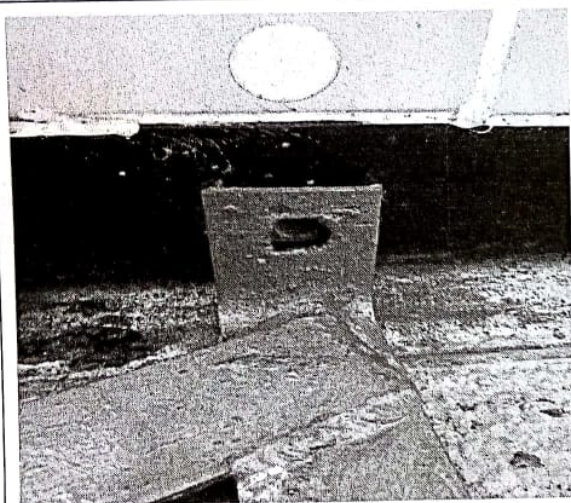

34 区箱变及逆变器底座接地不符合



部分区电缆线布置太乱

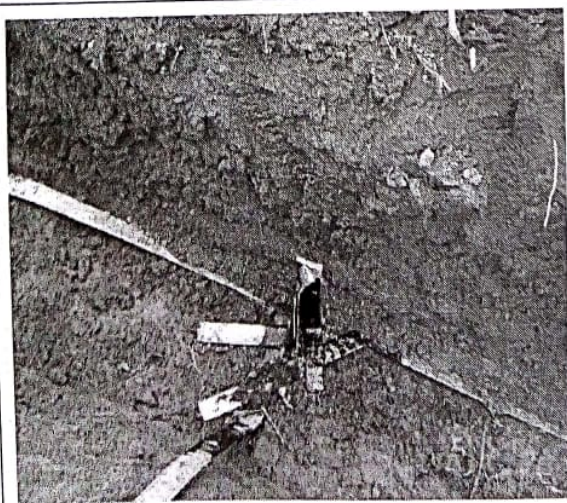

28 区接地极与扁钢焊接

监理工程师通知回复单

表号: A.18

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号: HDGF-JLHF-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

我方接到编号为 JXM7-001 的监理通知后, 已按要求完成了 关于光伏区接地安装质量问题相关事宜的整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、28#箱逆变接地极与扁钢焊接存在间隙 (附图一);
 - 2、34#箱逆变接地极未垂直入地 (附图二);
 - 3、34#箱逆变接地极搭接面积不符合规范要求 (附图三);
 - 4、34#箱逆变本体接地扁铁螺栓孔不符合规范要求 (附图四);
 - 5、30#接地扁铁焊接时未对结合处进行处理 (附图五);
 - 6、接地扁铁延电缆沟存在扭力 (附图六);
 - 7、电缆沟内布线杂乱且与接地扁铁交叉 (附图七);
- 对上述质量问题项目部已要求责任单位整改完成, 现报上, 详见附件。

承包单位 (章):

项目经理: 王海东

日期: 2017.07.26

项目监理机构复查意见:


经复查 JXM7-001 号监理通知单指出
的问题, 质量隐患已按要求整改。

项目监理机构:


专业监理工程师: 王海东

日期: 2017.07.27


本表一式 三 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各存一份。

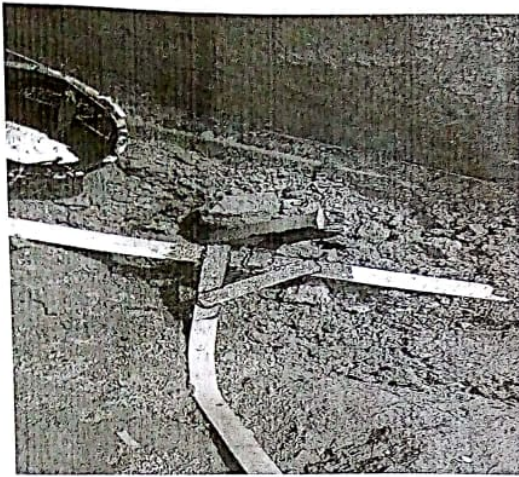


图一

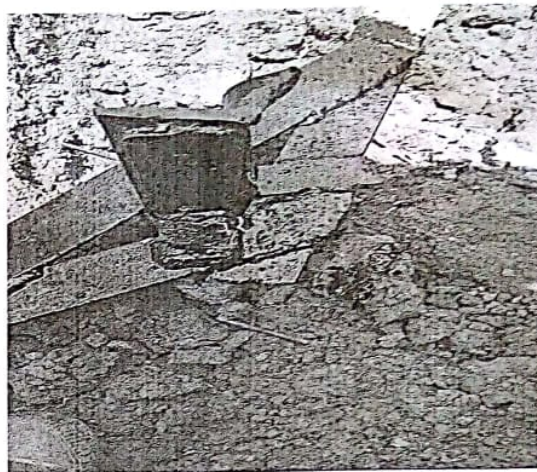


图二

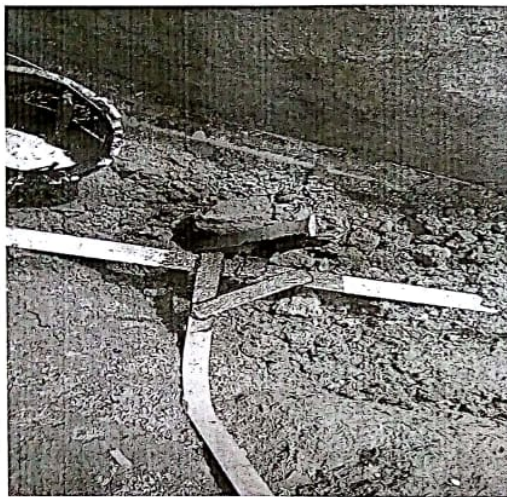


图三

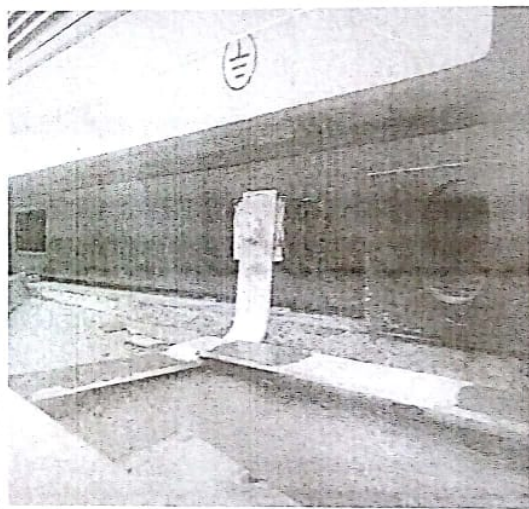

图四

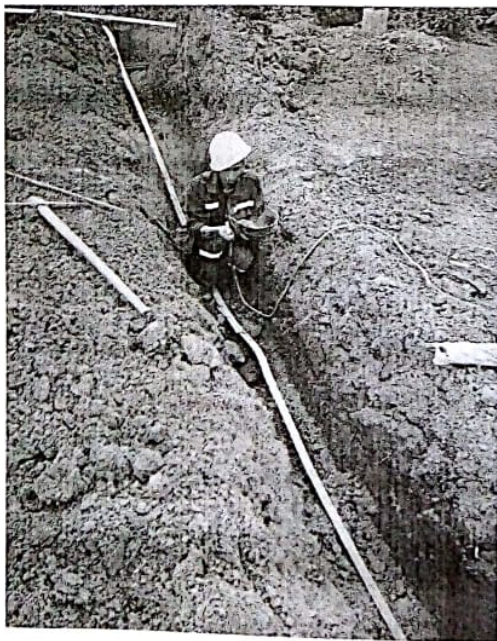

图五

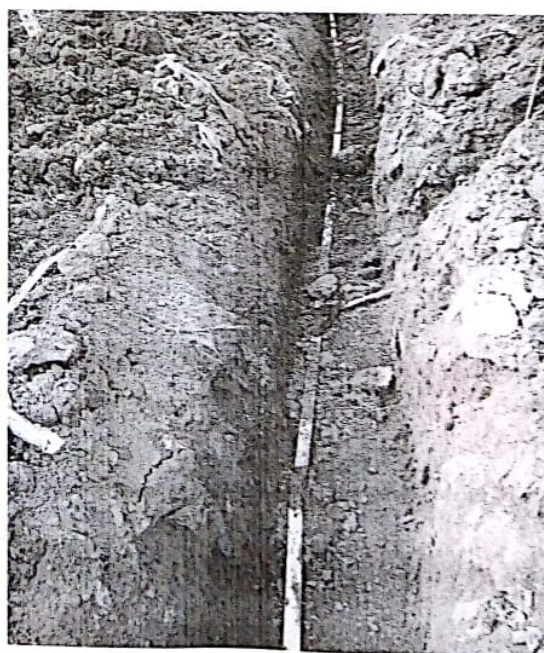

图六



图七