

监 理 通 知 单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM7-013

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于升压站预制舱舱底电气安装问题相关事宜

内容：经监理部现场巡视。发现升压站预制舱舱底电气安装存在以下问题：


- 1、一次舱舱底南边西侧6根高压电缆未防刷火涂料。
- 2、一次舱舱底南边西侧5根高压电缆底部未固定。
- 3、一次舱舱底南边东侧固定角钢（兼作接地）焊接部位（包括顶部槽钢）未防腐。
- 4、三个预制舱舱底部分高（低）压交流电缆、通讯及测控线未上支架，落在地上。
- 5、三个预制舱舱底电缆敷设不整齐，小线敷设尤为混乱。
- 6、二次舱舱底环形等电位接地扁钢始末端未闭合，且一处缺绝缘子破损。
- 7、三个预制舱电缆沟均无人行爬梯。

以上问题，请施工单位必须高度重视，立即上报整改方案，并及时组织整改！限 4 个工作日内回复。


监理项目部（章）
总/专业监理工程师：李

日期：2017年09月20日


注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。

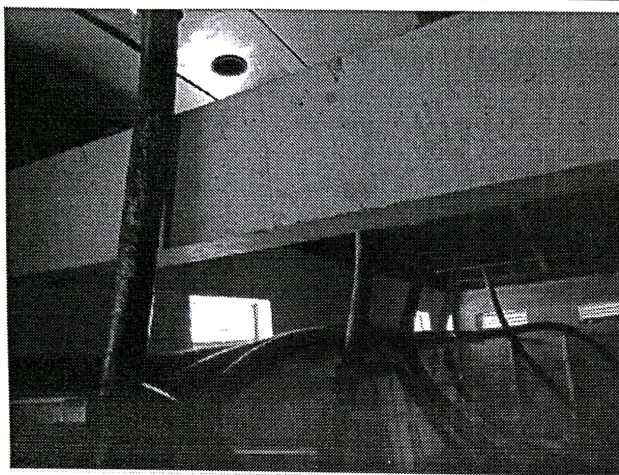


一次舱 6 根高压电缆未刷防火涂料

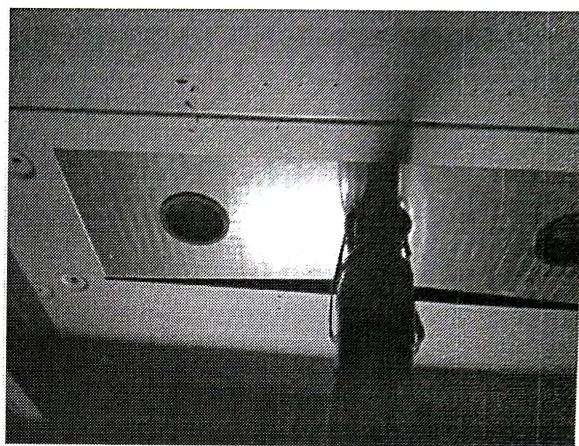

一次舱高压电缆未固定

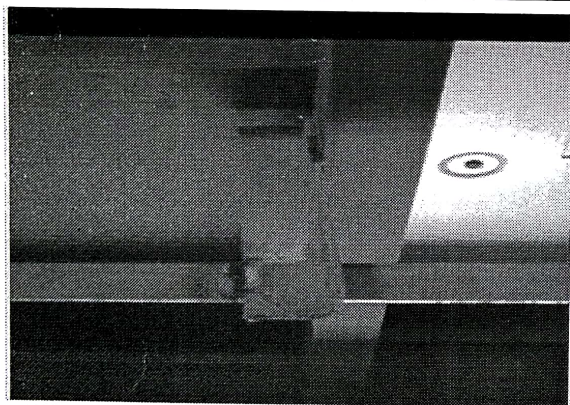


一次舱接地角钢焊接处未做防腐

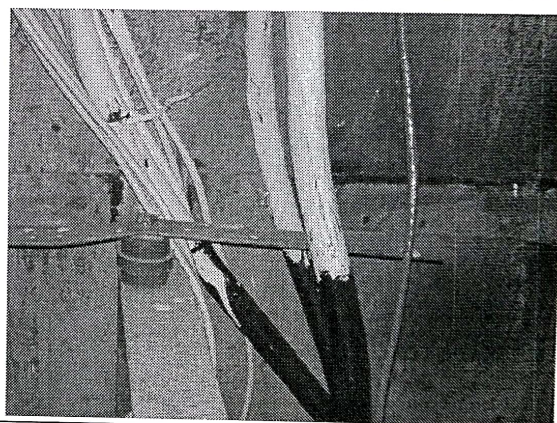


二次舱环形等电位接地扁钢未闭合




二次舱等电位接地扁钢缺绝缘子破损

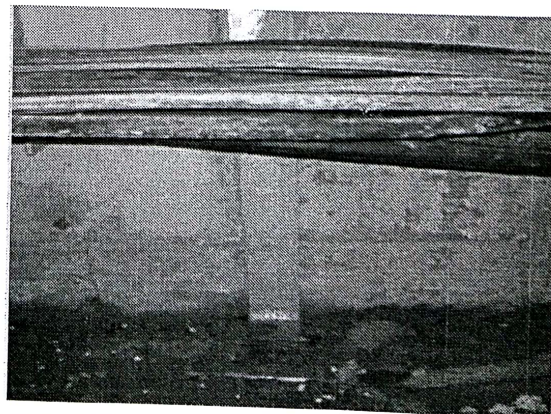


二次舱西侧等电位扁钢搭接不规范

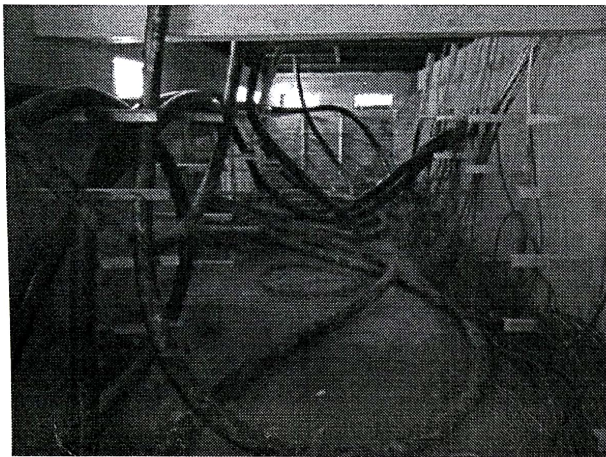


一次舱南侧电缆敷设现状

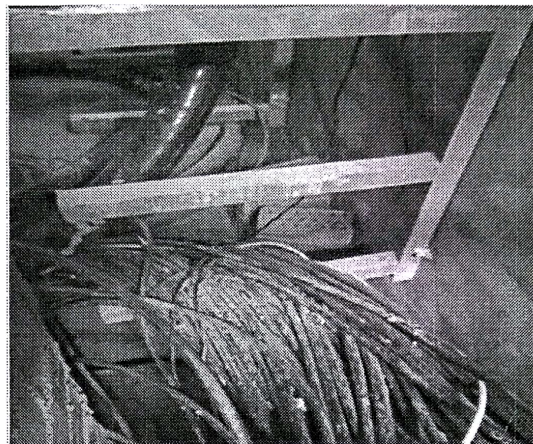


一次舱西侧电缆敷设现状

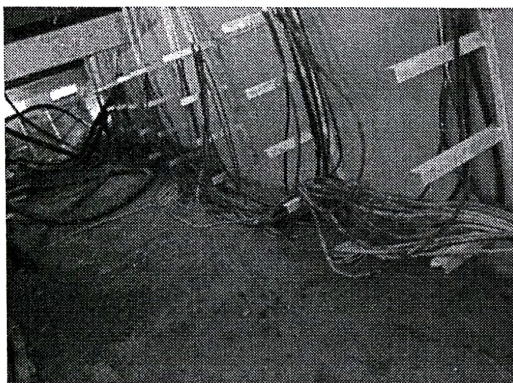


一次舱北侧电缆敷设现状

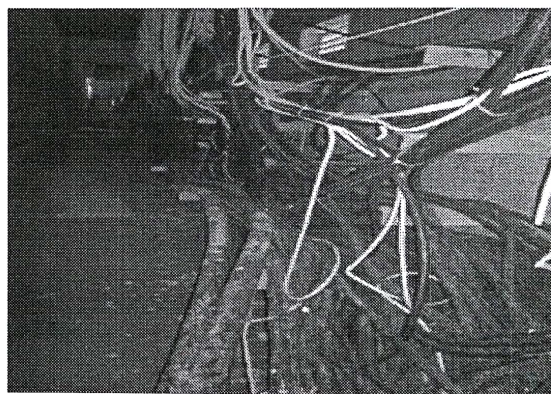

二次舱东侧电缆敷设现状

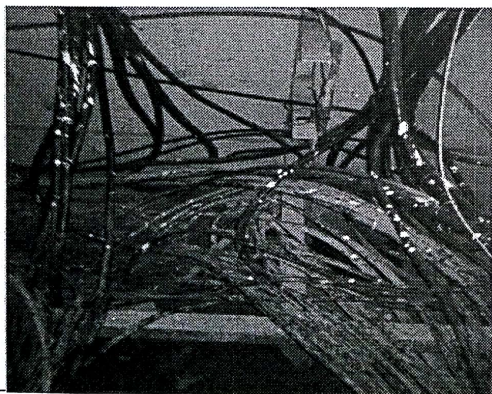

二次舱东北角电缆

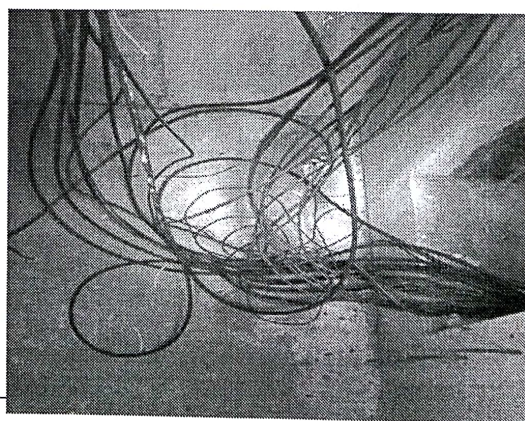

SGV 舱西北角电缆敷设现状

监理工程师通知回复单

表号: A.18

工程名称:浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目 编号: HDWM-CNI23-GF246-JLHF013

致: 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目监理部

我方接到编号为 JXM7-013 的监理工程师通知后, 针对问题进行了复查, 与多方沟通后确定, 现阶段的问题不影响生产运营, 且设备带电, 将放置在预制舱体更换时停电期间一并整改。

请予以复查。

承包单位 (章)

项目经理:

日

期:

刘洪瑶

2017.09.30

项目监理机构复查意见:

经复查, 预制舱更换时已进行整改到位。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期:

李霞

2017.10.10

本表一式 2 份, 由承包单位填报, 项目监理机构、承包单位各存一份。