

监 理 通 知 单

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-JLTZ- 006

致： 润邦控股集团有限公司

事由： 组件到货，施工进度、质量及安全

内容：

1、组件到货的数量和时间严重滞后，已影响到本工程的整体施工进度。现要求施工方催促供货商尽快发货。

2、施工进度严重滞后，现要求施工加大人员进场施工的力度。

3、施工安全问题，现场加工人员误操作，切割机切到手指问题。现在要求所有施工人员进入现场施工时，必须戴好个人防护用品。所有施工人员每天施工之前做好每天的技术交底工作，避免出现类似情况。

4、个别电站施工屋顶未做任何防护措施，现要求施工方做好相应的防护措施。特别是登高作业和临边作业的人员，必须佩戴安全带。

5、施工质量问题：

①个别电站的水泥墩基础养护不到位，造成水泥墩裂缝问题。

②支架大棚檩条切口处未做防腐处理。接地扁钢焊接未做防腐处理。

③直流电缆需要走电缆槽内，外露部分需要做好防护措施。

④直流电缆接入逆变器端，直流电缆端子安装设计要求施工，电缆预留端不能过长，破坏绝缘层的电缆做好绝缘防护措施。接线线序不能错误。

⑤个别檩条因运输造成的破损部位需要做好防腐及防护处理。檩条搭接处螺丝未拧紧或不到位。

⑦组件安装时一定要按照技术规范操作。不允许无防护情况下随便倚靠在立柱上。

⑧个别电站屋顶上水塔遮挡、树木遮挡、女儿墙遮挡组件的问题，需要做好相关的工作。

以上几点关于施工质量的问题，现要求施工单位立即安排专门人员巡视整改。并且做好人员施工安全问题，特别是在学校屋顶施工的人员，每天施工前必须进行一次施工技术交底和安全文明施工会议。。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李三

日期：2017年10月15日



由 扫描全能王 扫描创建