

监 理 通 知 单

工程名称: 无锡隆达金属材料有限公司屋顶 4.4MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXLD-SN06

致: 浙江京禾电力工程有限公司无锡隆达 4.4MW 分布式光伏发电项目部 (EPC 单位)

事由: 关于现场施工事宜

内容:

2018 年 1 月 5、6 日我监理项目部在现场例行巡视检查过程中发现存在如下问题:

- 1、混凝土屋面组件安装现场与设计不符, 现场测量方阵末端组件外边缘距离立柱中心点距离 $>1100\text{mm}$, 设计为 550mm , 存在受力不合理产生形变现象;
- 2、混凝土屋面光伏支架立柱安装前后排未在同一条直线, 存在扭曲现象;
- 3、办公楼后混凝土屋面组件存在严重遮挡现象;
- 4、彩钢瓦屋面施工造成彩钢瓦损坏严重, 存在塌陷、折弯、断裂等现象, 因此下雨天造成车间严重渗漏, 并且存在严重安全隐患;
- 5、前期雪灾受损的彩钢瓦屋面因施工等原因造成屋面个别檩条产生新的折弯, 存在重大安全隐患。

请于两日内填报回复单, 不回复视为拒不整改, 造成一切后果施工方自负

抄送: 无锡聚晖新能源有限公司无锡隆达 4.4MW 分布式光伏发电项目部

监理项目部 (章)



总/专业监理工程师: 戚平

日期: 2018 年 01 月 07 日

注 本表一式 三 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。


GFDZJBM08：监理通知单


附图：

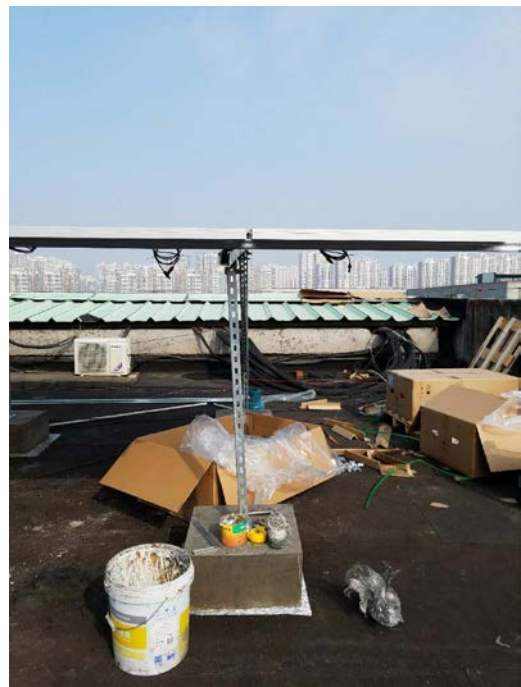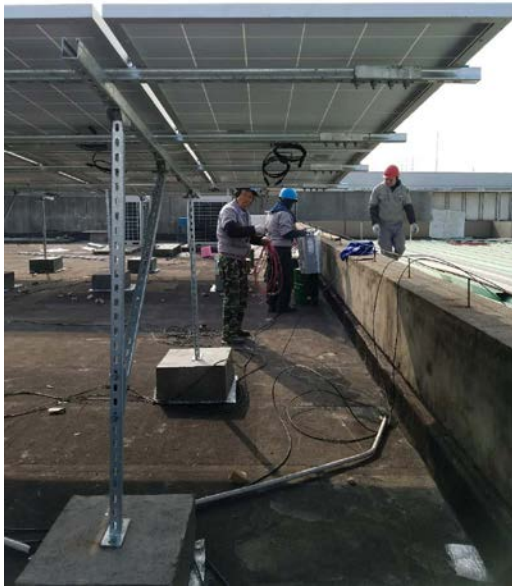



屋面彩钢瓦踩踏造成损坏，人员行走可能踏空坠落

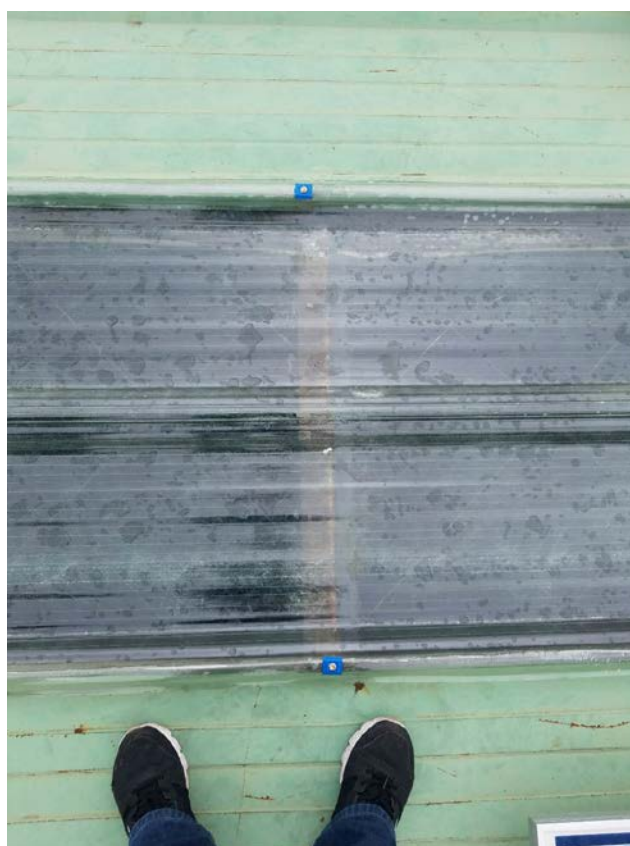

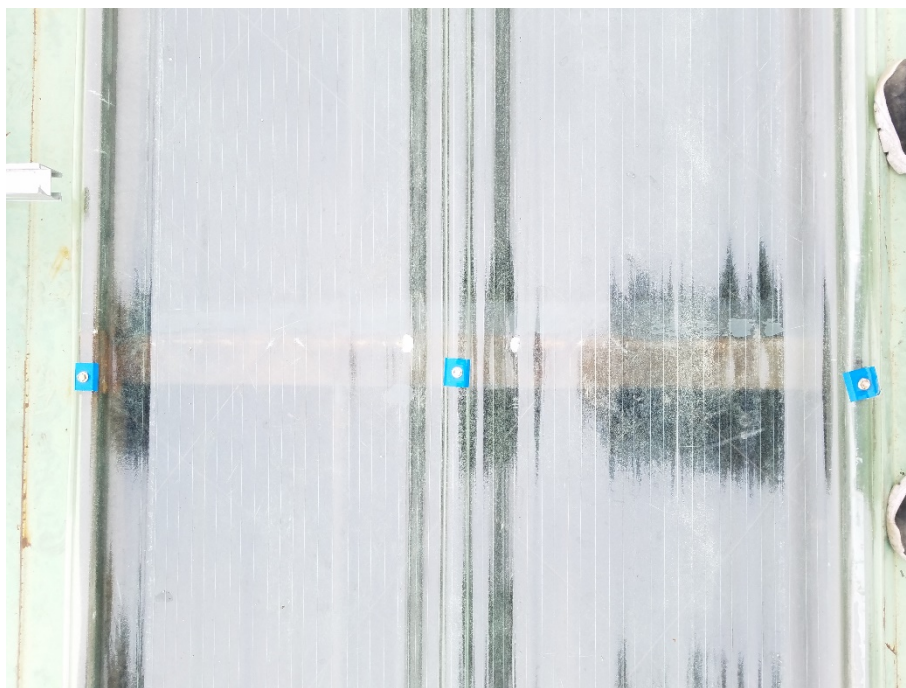

前期受损屋面檩条因施工弯曲变形现象加重

---THE END---