

监 理 通 知 单

工程名称:方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目 编号:FSFP-ZHJL-008

致: 中国电建集团河南工程公司

事由: 关于光伏区桩基施工质量问题事宜。

内容: 我监理部人员对桩基施工检查过程中发现如下质量问题:

- 1、5#区部分桩基钢筋笼制作安装不符合设计及规范要求;尤其严重的是人为的把钢筋笼剪断, 拼接, 偷工减料。
- 2、且桩基施工工序(钢筋笼安装)未报验就进行下道工序施工。
- 3、桩基孔洞周围地表浮土、碎石土未及时清理, 导致施工时带进桩孔内部, 影响砼密实度。
- 4、桩基混凝土浇筑未进行振捣, 砼不密实。

要求: 你单位对上述质量问题立即停工整改, 把部分浇筑完的钢筋混凝土桩基全部凿掉, 进行返工处理, 确定钢筋笼制作合格后, 整改结果报监理部复查, 复查合格后在进行下道工序施工, 不得私自浇筑。(详见附图)

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 薛军明

日期: 2018 年 4 月 18 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

附图一：



附图二：



附图三：



附图四：



附图 5:



附图六:

