

监理工程师通知单

项目：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-044

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

主题：关于光伏场区 1-5#、8#、11#区域初验收整改的相关事宜

内容：根据上海电力新能源发展有限公司对新能源项目工程建设方面的相关要求，由项目部牵头，监理单位、运维单位、各施工分队配合，组成验收小组，对光伏区进行验收。本次验收区域为 01#、02#、03#、04#、05#、08#、11#光伏方阵，共计提出整改项 16 条（附 01#、02#、03#、04#、05#、08#、11#子单位工程验收记录）。

请相关施工单位立即对上述情况整改，在没有整改结束交出样板之前，请各施工单位暂缓开辟新的施工区域。

以上事项要求施工单位逐一落实，按整改消项程序请将整改结果于 2018 年 4 月 03 日前回复本项目监理部

项目监理机构（章）

总监理工程师：

日

期：



由 扫描全能王 扫描创建

华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补 光伏发电项目

01#、02#、03#、04#、05#、08#、11# 光伏区 初验收记录

根据上海电力新能源发展有限公司（以下简称公司）新能源项目施工单位工程验收工作，根据国家有关法律法规、行业及公司规定，结合新能源公司实际情况现对光伏区各区域进行验收，本次检查内容包括光伏区子单位工程土建基础、机电安装工程及其他辅助工程的验收。

根据上海电力新能源发展有限公司对新能源项目工程建设方面的相关要求，由项目部牵头，监理单位、运维单位、各施工分队配合，组成验收小组，对光伏区进行验收。本次验收区域为 01#、02#、03#、04#、05#、08#、11#光伏方阵，共计提出整改项 16 条。现要求各责任施工分队制定整改计划，尽快落实整改完成，报项目部二次验收。

本次验收小组组成：

项目部：贾利功 周林峰 王升文

正衡监理：孙富斌 刘德文 赵恒

运维单位：赵元济



施工分队：上海伏光 江苏天目 中冶华亚




准备检查情况汇总如下：

一、现场存在的问题：

1、部分组串存在插头未插，未和 1*4 平方线连接且多出接线杂乱，掉落。

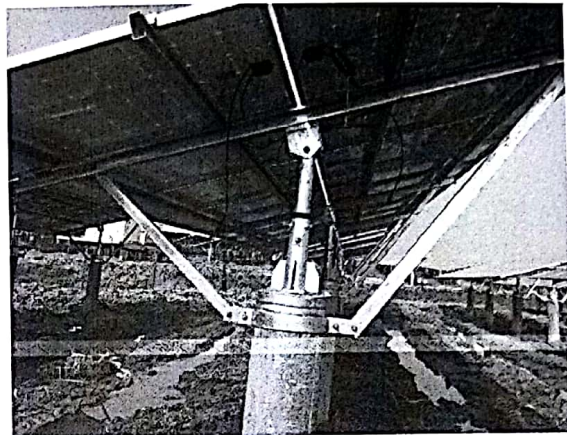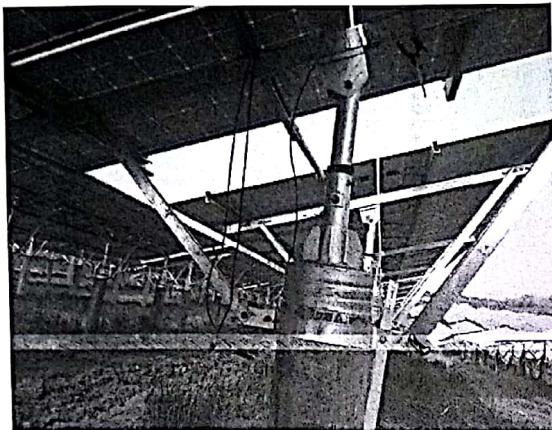

2、汇流箱出线封堵未做，穿线管杂乱不垂直。

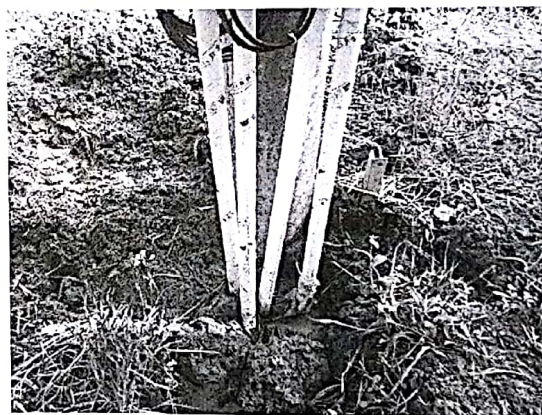

3、汇流箱未接地，




4、支架斜拉杆螺丝未上或缺少拉杆。



5、支架斜拉杆掉落。




6、支架间 1*4 保护管过长，未采取保护措施

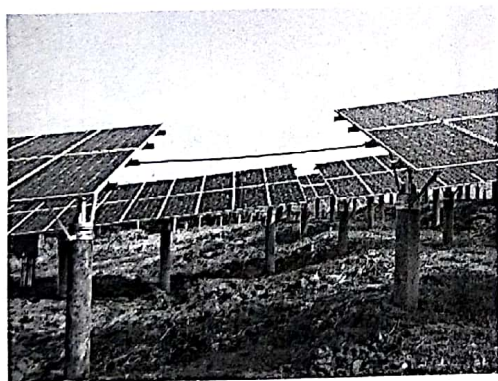


7、接地扁铁黄绿警示标识漆应满刷。




8、多处出现组件接地线螺帽锈蚀。

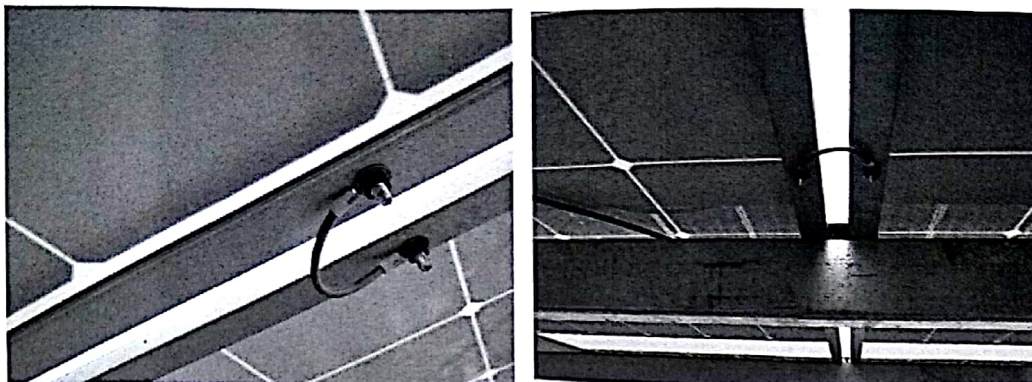

9、檩条斜梁连接件螺丝松散未紧固到位。

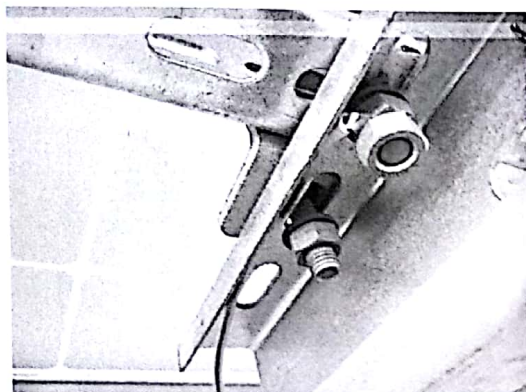

10、1区内植被过高已遮挡组件

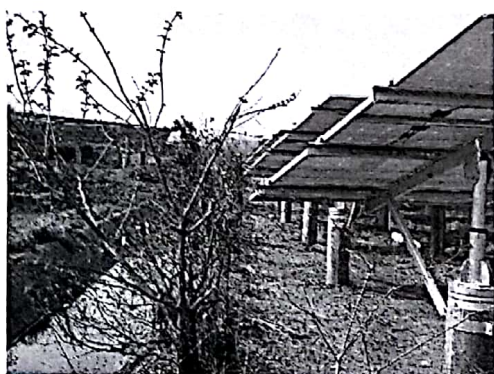

11、组件间 1*4 线缆保护管紧固不到位，易掉落。




12、环网接地沟深度开挖不够，应按图纸要求开挖。



13、汇流箱穿线管包装皮未撕。



14、立柱间橡皮圈应封至中间接口出。

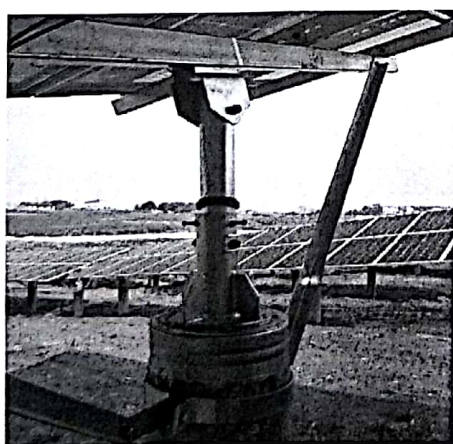

15、支架接地遗焊，漏焊。



16、接地扁铁焊渣未敲，防腐未做。



初次检查存在上述问题，现要求施工分队对本区域缺陷单制定整改计划，尽快落实整改，完成整改后报项目部复查。

华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

项目部

2018.03.31



由 扫描全能王 扫描创建