

监理工程师通知单

项目名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-070

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

主题：关于光伏区 31—33 区施工质量相关事宜：

内容：

- 1、部分预应力管桩存在垂直度偏差和桩位偏差，导致斜梁与檩条无法安装。
- 2、桩帽有损坏现象，桩帽与支架基础基座焊接不符合规范要求，焊缝达不到设计至 8mm，个别桩帽泥巴污垢没有清理，直接影响焊接质量。（图 1—4）。
- 3、部分抱箍放置不正，斜梁偏差较多，直接影响支架安装质量，螺栓垫片有遗漏现象。（图 5）
- 4、桩帽除锈、防腐、防锈不及时。（图 1—4）。
- 5、移动式脚手架、人字梯固定不牢，安全帽、安全带佩戴不及时，现场临时用电没有接地线，安全措施不到位，没有专职安全员。
- 6、工程资料必须与现场同步。
- 7、其它未尽事宜请自查自纠。

以上质量问题你项目部必须对各个班组进行技术交底，保证以后施工过程中不得出现类似质量问题，并组织人员对存在问题进行整改到位，报项目监理机构验收。

请将整改结果于 2018 年 7 月 25 日前回复本项目监理部。

附件：现场质量问题照片汇总表 2 页。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

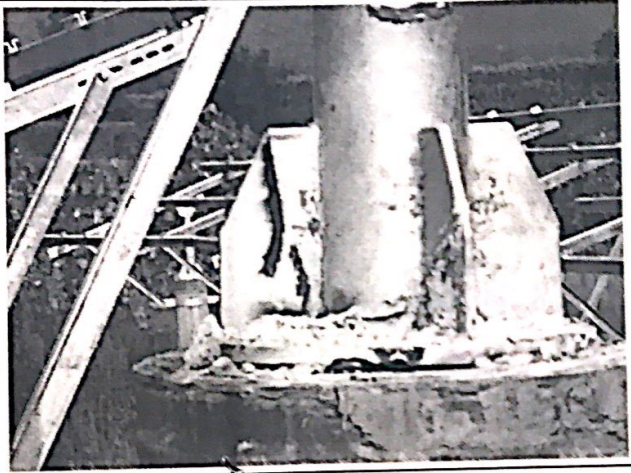
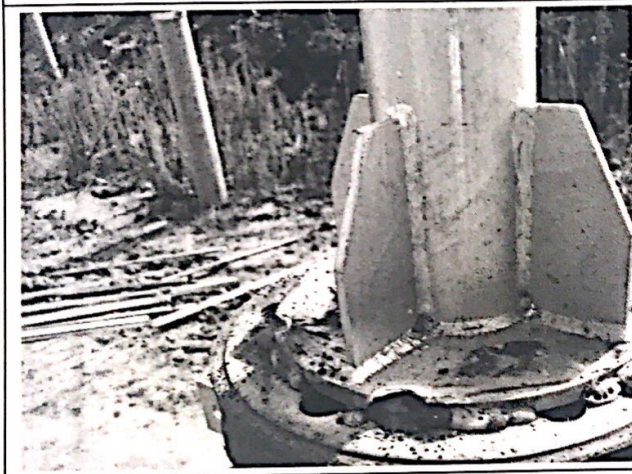
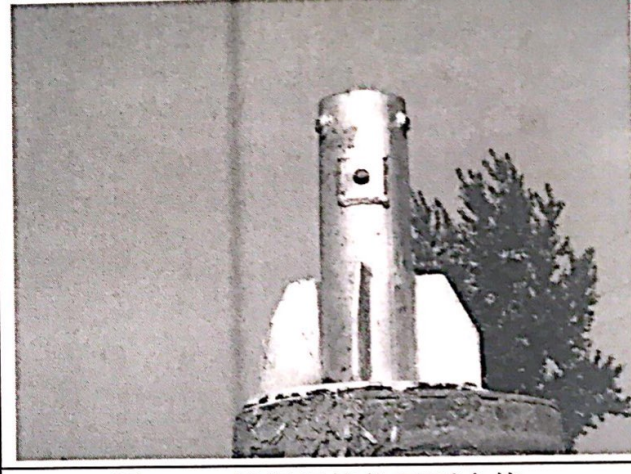
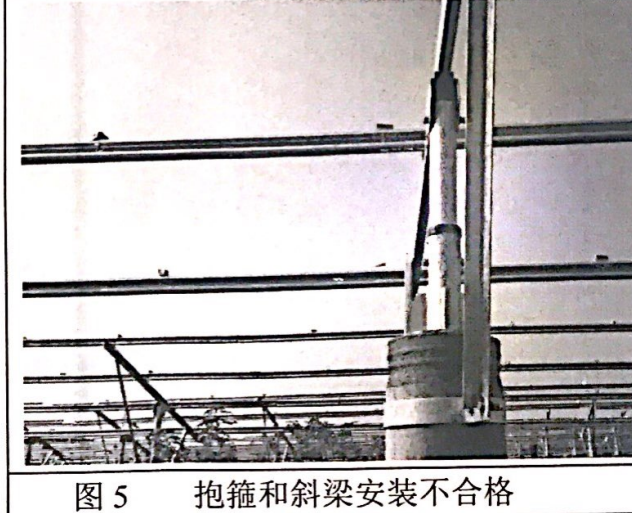
日期：2018 年 7 月 23 日



由 扫描全能王 扫描创建

现场质量问题照片汇总表

项目名称：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

	
图 1 桩帽损坏	图 2 桩头泥巴污垢未清理
	
图 3 焊缝不符合设计要求	图 4 桩帽焊接位子不合格
	
图 5 抱箍和斜梁安装不合格	

常州正衡电力工程监理有限公司当阳项目监理机构

日 期：



由 扫描全能王 扫描创建