

监理工程师通知单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-079

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于光伏区整改消缺相关事宜：

内容：监理单位对 1 区消缺整改进行检查，发现仍存在以下的问题：

1. 部分组件安装倾斜角不符合设计要求，水平面呈波浪形，观感质量较差。
2. 部分支架螺栓紧固不到位，部分螺栓未加弹簧垫片垫块，部分组件压块、螺栓未紧固。
3. 部分支架基座与桩帽焊缝不合格，部分桩帽有生锈迹象。
4. 局部电缆沟开挖深度不合格，电缆敷设工艺不符合规范要求，部分电缆未按设计要求穿管。
5. 汇流箱箱逆变防火封堵施工不到位，防火泥有脱落现象。
6. 部分橡胶防水封闭环安装不到位。
7. 汇流箱 16 平方接地线未施工，下方 PVC 管整体美观度不够。
8. 箱逆变平台爬梯除锈防腐不合格，爬梯下方处于悬空状态。
9. 箱逆变平台下方桩帽和预埋件未做除锈防腐处理。
10. 部分组串之间接地扁铁未施工，部分 4 平方线跨度较大未埋地施工。
11. 部分组件仍有被杂草树木遮挡的现象。
12. 箱逆变下方电缆支架桥架未安装。
13. 箱逆变平台下方桩帽未做防腐处理，栏杆未做接地施工。
14. 箱逆变平台爬梯下端条基未施工。
15. 部分 MC4 插头绑扎位置距离组件缝隙过近，容易进水。
16. 部分围栏有损坏现象。
17. 光伏组件表面存在杂物未及时清理。

以上事项要求施工单位逐一落实，按整改消项程序请将整改结果于 2018 年 11 月 30 日前回复本项目监理部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 11 月 22 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建