

监理工程师通知单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-080

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于 240 试运行准备工作相关事宜

内容：在 240 试运行前必须完成事项：

一、截止 2018 年 12 月 4 日未完成的工作量：

1. 12 区、34 区、35 区、36 区、37 区、38 区、39 区、40 区未施工完成。
2. 支架 11MWp 左右未安装完成。
3. 光伏组件 16MWp 左右未安装完成。
4. 箱逆变一套未吊装。
5. 汇流箱 85 台未安装。
6. 增补区域打桩未完成。
7. 光伏区电缆 15%未敷设接线完成。

二、以下为光伏区消缺整改项：

1. 部分组件安装倾斜角不符合设计要求，水平面呈波浪形，观感质量较差。
2. 部分支架螺栓紧固不到位，部分螺栓未加弹簧垫片垫块，部分组件压块螺栓未紧固，部分立柱固定螺栓未安装。
3. 部分支架基座与桩帽焊缝不合格，桩帽焊渣未清理，部分桩帽有生锈迹象，部分桩帽除锈防腐施工未做。
4. 局部电缆沟开挖深度不合格，局部集电线路未铺砂盖砖，电缆敷设工艺不符合规范要求，部分电缆未按设计要求穿管，4 平方线跨度较大未埋地施工。
5. 汇流箱箱逆变防火封堵施工不到位，防火泥有脱落现象。
6. 部分橡胶防水封闭环安装不到位。
7. 汇流箱安装高度不合格，下方 PVC 管整体美观度不够。



8. 部分区域接地施工未完成, 组串之间接地不符合设计规范要求, 部分接地扁铁焊接面不合格, 未做防锈处理, 黄绿漆施工不到位。
9. 部分 MC4 插头绑扎位置距离组件缝隙过近, 容易进水。
10. 场区道路施工未完成, 排水系统未施工。
11. 场区围栏安装未完成, 部分已安装完的有损坏现象。
12. 相邻组串之间有互相遮挡的现象, 整改未完成。
13. 箱逆变平台下方支架及电缆桥架未安装。
14. 箱逆变平台爬梯下方未做基础, 防腐防锈未施工。
15. 部分箱逆变平台防护栏杆未安装, 部分安装完成的未做接地施工。
16. 部分箱逆变平台二次找平未做。
17. 箱变漏油池未安装, 前期箱逆变平台因逆变器改型出现空洞未做处理。
18. 部分箱逆变防火封堵未施工, 封堵面积大的未使用防火板。
19. 部分箱逆变平台预埋件未做除锈防腐处理。
20. 部分区域电缆标识牌、标识桩、警示标志未安装。
21. 部分箱逆变通讯监控设施设备安装未完成。
22. 光伏组件仍有被杂草树木遮挡的现象。
23. 部分已完成区域剩余材料回收工作未完成。
24. 升压站 10Kv 所用电未送电。
25. 施工资料、过程资料、试验报告、检测报告和送检报告等未上报。
26. 其他未尽事项请根据施工合同和设计图纸施工完成。

以上事项为未完成工作量和消缺整改项, 要求施工单位逐一落实, 为 240 试运行做好充分准备; 如果以上事项未施工完成, 项目监理机构有权拒绝 240 试运行。请将施工整改结果于 2018 年 12 月 14 日前回复本项目监理机构。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 12 月 04 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建