

监理工程师通知单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-084

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于 23 区施工质量相关事宜

内容：根据施工单位申报 23 区消缺完成检查，检查结果如下：

1. 部分光伏板高低落差大、存在遮挡现象。
2. 部分组件安装倾斜角不符合设计要求。
3. 部分支架抱箍未紧固、倾斜。
4. 支架立柱螺栓未紧固。
5. 部分场区围栏安装未完成。
6. 部分支架基座与桩帽焊缝不合格，桩帽焊渣未清理，部分桩帽有生锈迹象，部分桩帽除锈防腐施工未做。
7. 箱逆变平台预埋件防腐防锈未施工。
8. 汇流箱箱逆变防火封堵施工不到位，防火泥有脱落现象。
9. 部分接地扁铁焊接面不合格，埋深不够，未做防锈处理，黄绿漆施工不到位。
10. 部分组件压块安装不到位。
11. 部分区域电缆标识牌、标识桩、警示标志未安装。
12. 箱变漏油池未安装。
13. 箱逆变平台爬梯下方未做基础，防腐防锈未施工。
14. 箱逆变平台防护栏杆未接地施工。
15. 汇流箱支架、螺栓有锈蚀现象。
16. 支架接地连接不符合设计图纸要求。
17. 部分光伏电缆穿管材料使用软管。
18. 其他未尽事项请根据施工合同和设计图纸施工完成。

以上存在问题必须及时整改到位，否则该部分工程量项目监理机构有权不予计量。请将施工整改结果于 2018 年 12 月 31 日前回复本项目监理机构。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 12 月 27 日




注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。




由 扫描全能王 扫描创建

问题照片汇总

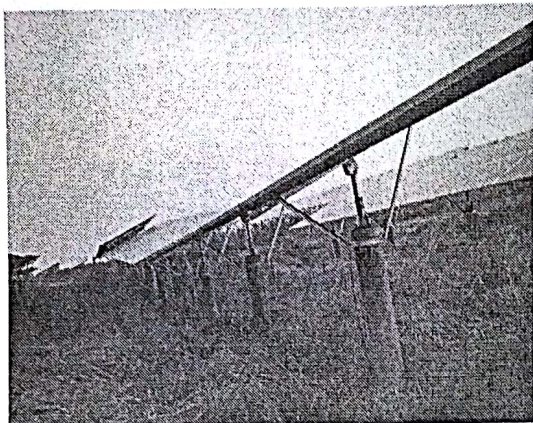


光伏板高低落差大、存在遮挡现象

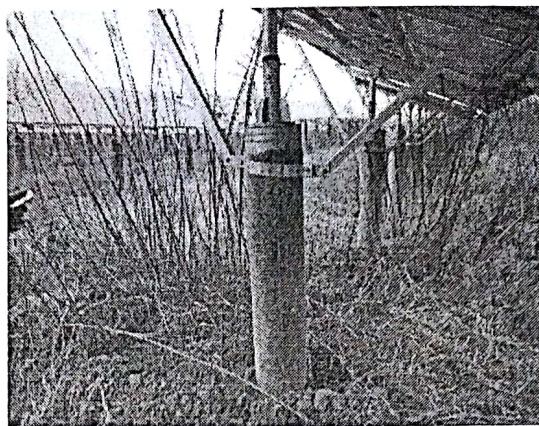

支架抱箍未紧固、倾斜



汇流箱防火封堵不到位

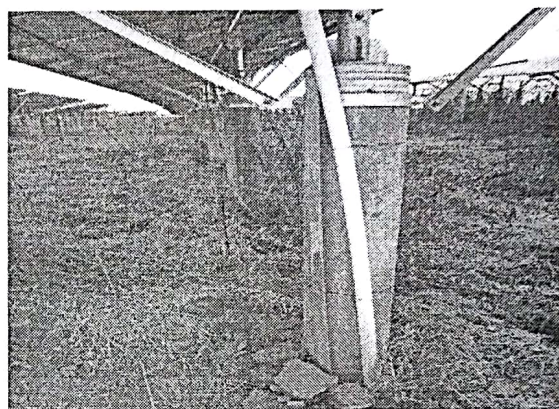


接地扁铁未刷黄绿漆




接地扁铁搭接长度偏短



汇流箱支架、螺栓锈蚀

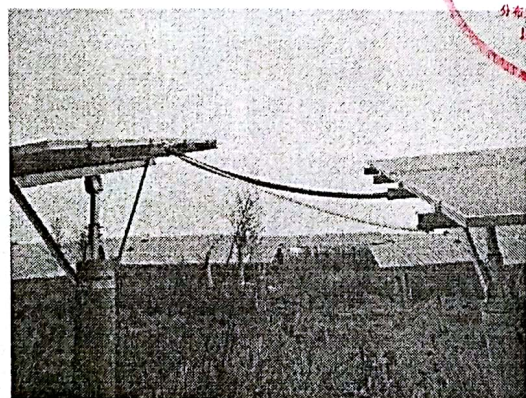


支架接地连接不符合设计要求

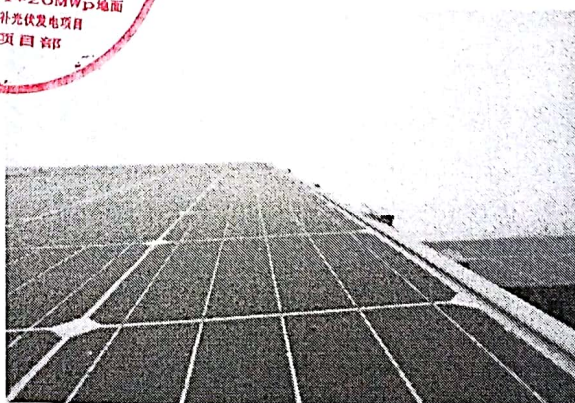


组件压块安装不到位




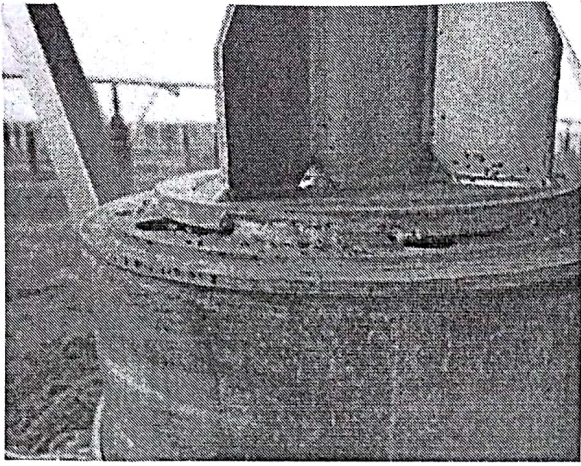

支架基座与桩帽焊缝不合格

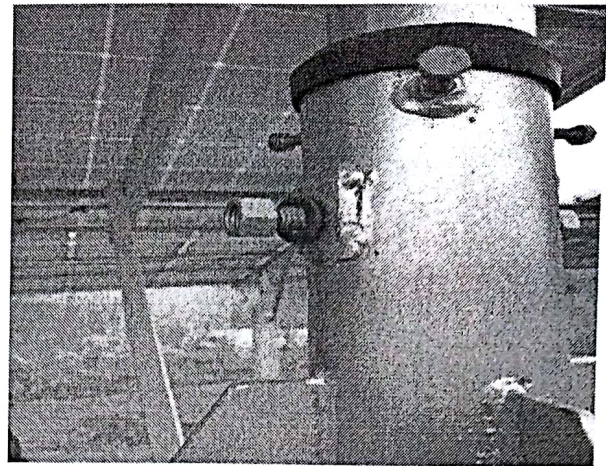

支架立柱螺栓无弹垫未紧固

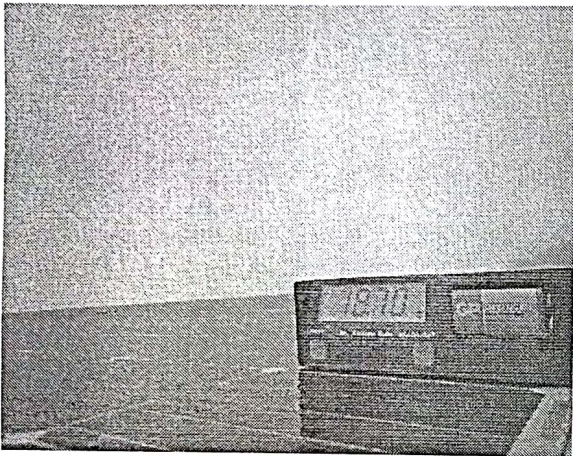

组件安装倾斜角 18.7 度



场区围栏施工未完成

