

监理工程师通知单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-089

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于光伏区施工质量相关事宜

内容：现场检查 35#光伏区发现以下施工质量问题：

- 1、相邻组件支架高低落差较大，存在严重的遮阴现象。
- 2、光伏组件表面出现划痕，不符合规范要求。
- 3、部分光伏组件接线盒位置安装反了，不符合设计要求。
- 4、部分支架安装不在同一水平面，存在扭曲面。
- 5、组件安装前必须调整支架到位，螺栓必须紧固完成，再进入下道工序施工。
- 6、其他光伏区存在缺陷必须及时整改到位，不得影响发电量（详见附件）。

以上存在问题必须及时整改到位，整改完成后施工单位项目部组织自行检查，检查合格后报项目监理机构验收，否则该部分工程量项目监理机构有权不予计量。请将施工整改结果于 2019 年 1 月 9 日前回复本项目监理机构。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 01 月 07 日




注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份



由 扫描全能王 扫描创建

问题照片汇总

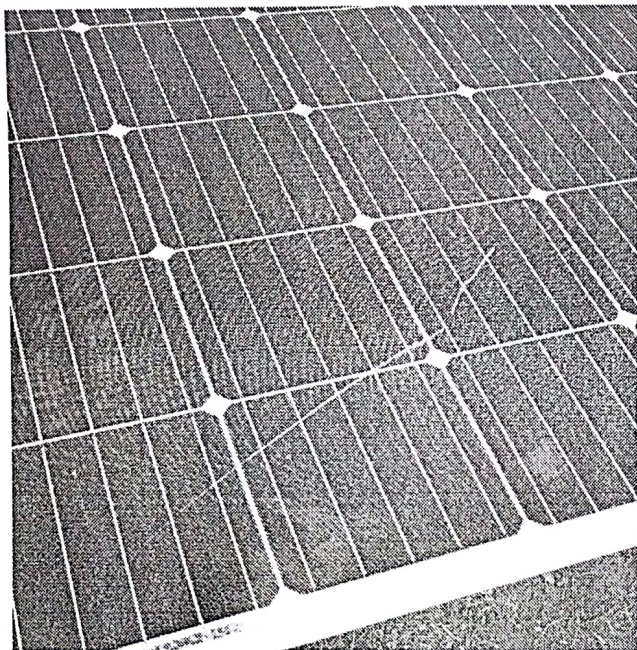


组件表面有划痕



组件安装不在同一水平面



组件之间遮阴

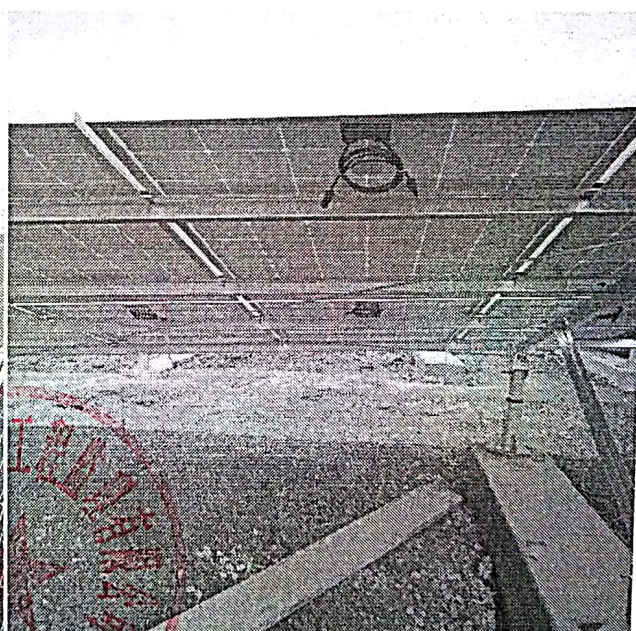

接线盒位置错误

分布式农光互补光伏发电项目
监理项目部



设备缺陷通知单

接受部门	正衡监理	发出部门	运维
接收人	严松贤	发出日期	2019-01-07
主题	光伏方阵区缺陷通知		

- 1、22 区靠池塘外组件上面有杂物（手套）。
- 2、22 区 18 号汇流箱处 MC4 接头折断。
- 3、22 区 10 号汇流箱有部分支路未并网。
- 4、22 区 3 号汇流箱有 1 条支路未并网。
- 5、26 区 20 号汇流箱有 1 条支路未并网。
- 6、26 区 19 号汇流箱有部分支路未并网。
- 7、39 区 9 号汇流箱有 1 条支路未并网。
- 8、38 区 1 号汇流箱有 1 条支路未并网。
- 9、38 区 26 号汇流箱有 1 条支路未并网。
- 10、37 区 8 号汇流箱有 1 条支路未并网。
- 11、26 区 7 号汇流箱有部分支路未并网。
- 12、13 区 2 号汇流箱有 1 条支路未并网且 MC4 接头烧坏。
- 13、32 区 18 号汇流箱有 2 条支路未并网。
- 14、26 区箱变北面，有一块板断裂。

备注



设备缺陷通知单

接受部门	正衡监理	发出部门	运维
接收人	严松贤	发出日期	2019-01-07
主题	光伏方阵区缺陷通知		
15、20 区 1 号逆变器 1、9、12 支路接地故障。 16、21 区 2 号逆变器 2 支路负母接地故障。 17、37 区 2 号逆变器 12、10、7、6、5 支路接地故障。 18、38 区 1 号逆变器 7 支路接地故障。 19、22 区 1 号逆变器 3 支路接地故障。 20、32 区 1 号逆变器 6 支路接地故障。 21、21 区 2 号逆变器 2 支路接地故障。 21、10 区 15 号汇流箱有 1 条支路未并网。 22、22 区 2 号逆变器 13 支路接地故障。 23、16 区 23 号汇流箱有 1 条支路未并网。 24、33 区 2 号逆变器 13、5、3 支路接地故障。 25、1 区 19 号汇流箱有 1 条支路未并网。 26、20 区 1 号逆变器 12 支路接地故障。 27、29 区 2 号逆变器 2、8 支路接地故障。			
备注			

