

## 监理工程师通知单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4\*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-QCZZH-TZ-094

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于 3 区、4 区施工质量相关事宜

内容：根据施工单位申报 3 区、4 区消缺完成检查，检查结果如下：

1. 部分组件安装倾斜角不符合设计要求，水平面呈波浪形，观感质量较差。
2. 部分组件支架固定螺栓安装缺少垫片。
3. 部分支架抱箍倾斜未紧固。
4. 场区围栏安装不到位，未悬挂警示牌。
5. 部分支架基座与桩帽焊缝不合格，桩帽除锈防腐刷漆不合格。
6. 部分接地扁铁搭接焊接面积不合格。
7. 箱逆变平台二次灌浆不到位，设备接地未焊接连接。
8. 箱逆变平台爬梯除锈防腐未施工，箱逆变平台预埋件除锈防腐未施工。
9. 箱逆变平台面积过小，高压室门打不开。
10. 部分汇流箱光伏电缆进线处外皮破损，存在安全隐患。
11. 施工人员现场消缺施工时未佩戴安全劳保用品。
12. 场区内高压电缆中接头处未做电缆井防护。
13. 箱变漏油池质量不合格，箱变放油阀未与漏油池连接。
14. 部分区域电缆标识桩破损需重新制作。
15. 部分橡胶防水封闭环安装不到位。
16. 其他未尽事项请根据施工合同和设计图纸施工完成。

以上存在问题必须及时整改到位，否则该部分工程量项目监理机构有权不予计量。根据你单位 3 月 30 日提供消缺计划，施工进度较慢，施工人员数量不符合计划要求，你单位必须按照计划要求进行增加施工人数，保证 4 月 30 日前消缺工作量全部完成，否则重罚。请将施工整改结果于 2019 年 4 月 11 日前回复本项目监理机构。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：


日期：2019 年 04 月 07 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。




由 扫描全能王 扫描创建


## 问题照片汇总

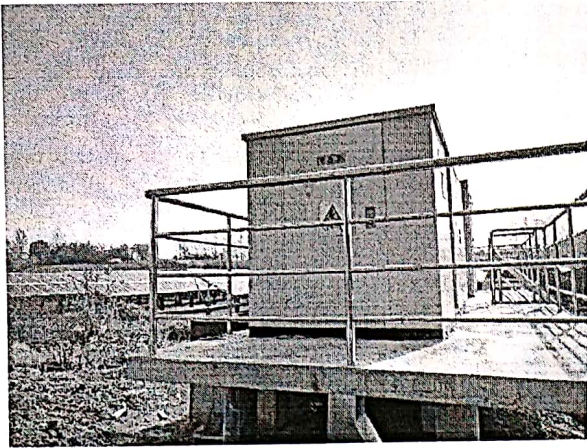


箱变平台面积小高压室门无法打开

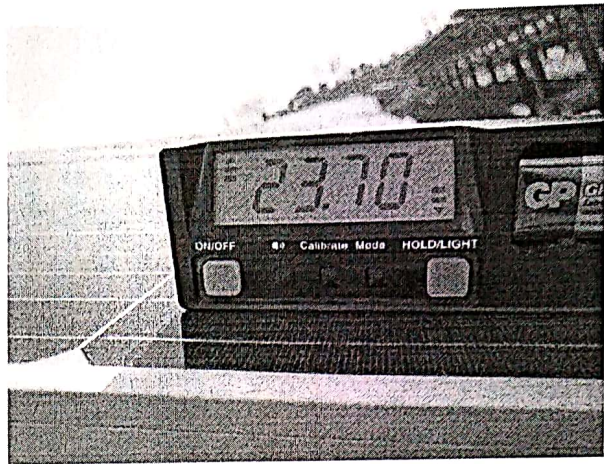


组件安装倾斜角度不合格

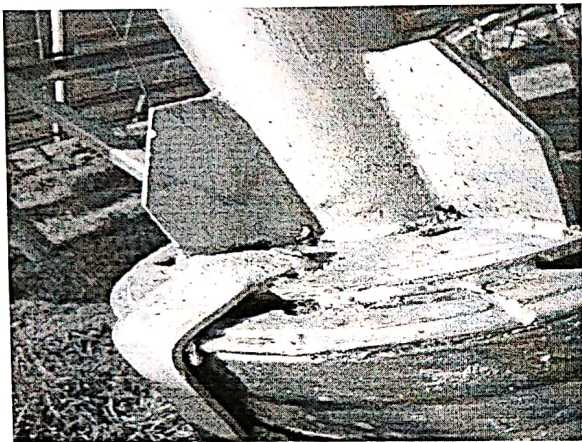


接地扁铁搭接面积不合格

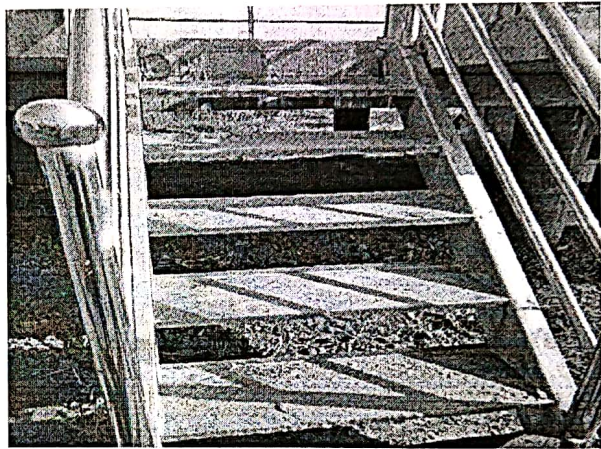

箱逆变平台爬梯除锈防腐未做

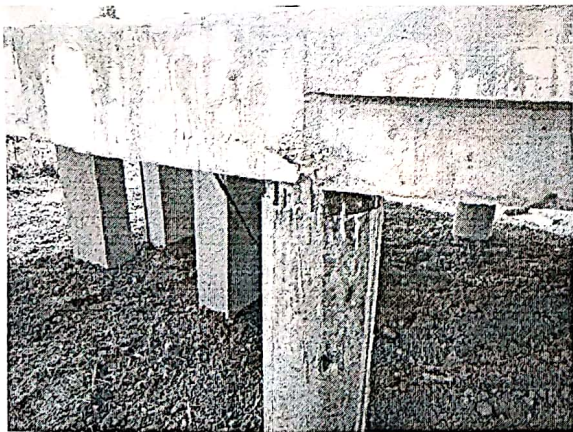


箱逆变平台预埋件除锈防腐未做

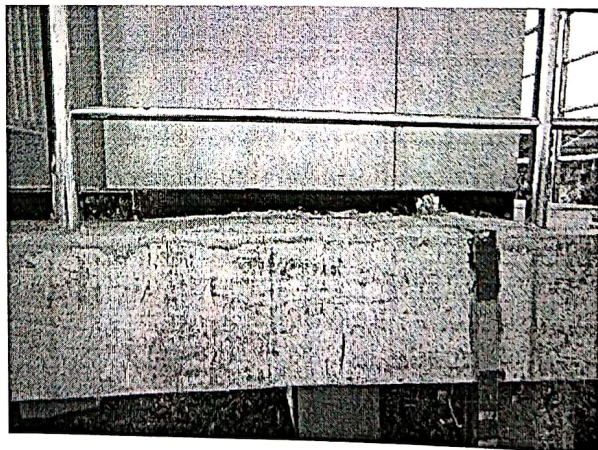


箱逆变设备接地未焊接连接




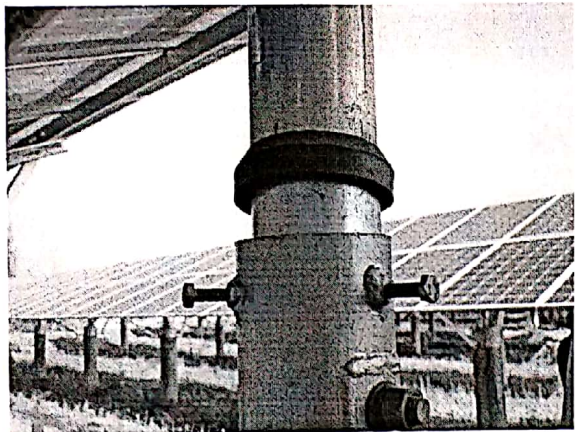

橡胶防水封闭环安装不到位

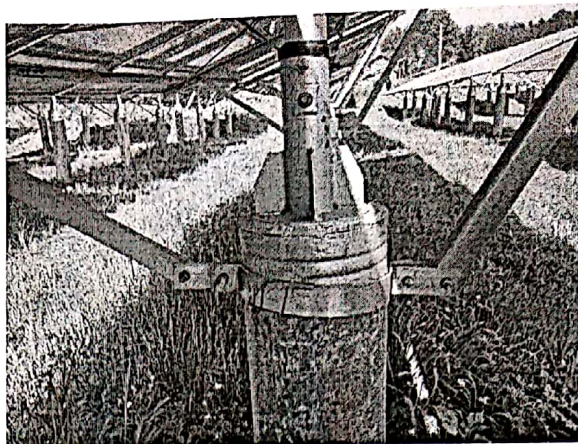


支架抱箍倾斜未紧固

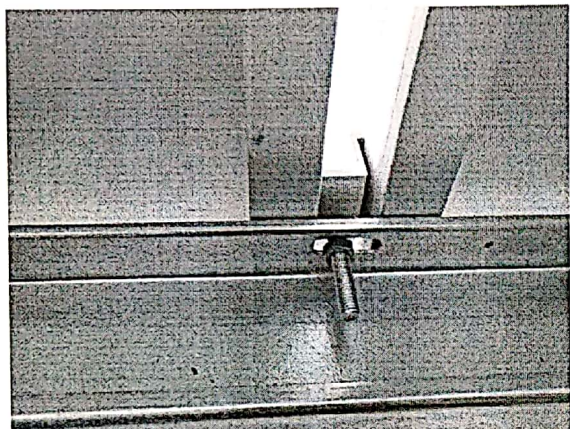


组件压块固定螺栓缺少垫片



场区电缆标识桩破损

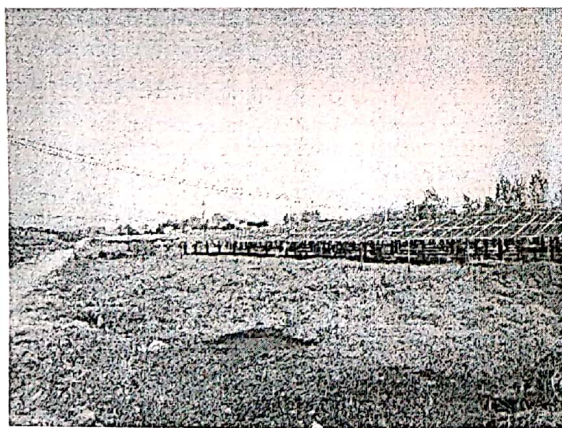

场区围栏安装不到位

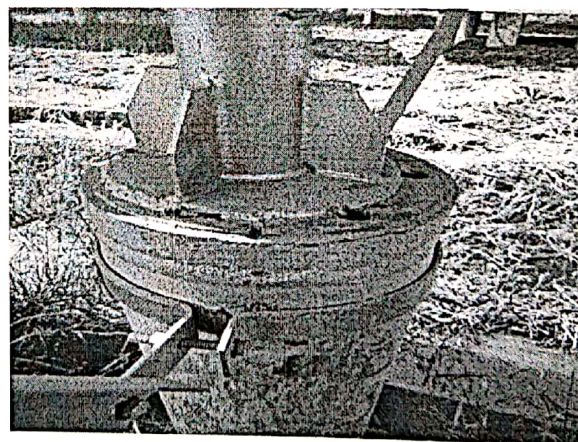

支架基座桩帽防腐不合格

  
 4\*20Wp  
 光伏组件  
 光伏项目

