

监理工程师通知单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-095

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于 25 区施工质量相关事宜

内容：根据施工单位再次申报完成 25 区消缺整改情况，检查结果如下：

1. 部分组件安装倾斜角不符合设计要求，观感质量较差。
2. 部分组件支架固定螺栓安装缺少垫片。
3. 部分支架抱箍倾斜未紧固。
4. 场区围栏安装未完成，未悬挂警示牌。
5. 部分组件压块松动未紧固。
6. 部分接地扁铁搭接焊接面积不合格，支架接地连接不符合设计图纸要求。
7. 箱逆变基础旁边水沟一侧存在塌落现象。
8. 箱逆变平台爬梯除锈防腐未施工，爬梯基础未做。
9. 部分组件连接线垂落未整理。
10. 场区汇流箱未命名编号。
11. 施工人员现场消缺施工时未佩戴安全劳保用品。
12. 部分支架未安装对穿螺栓，部分螺栓有锈蚀现象。
13. 箱变放油阀未与漏油池连接。
14. 场区电缆套管破裂未修复。
15. 部分橡胶防水封闭环安装不到位。
16. 场区杂草较多未清除。
17. 场区有一组支架组件未安装。
18. 其他未尽事项请根据施工合同和设计图纸施工完成。

以上存在问题必须及时整改，经过自检合格后再报验监理项目部。若该部分工程量仍然未整改到位，项目监理机构有权不予计量。请将施工整改结果于 2019 年 4 月 12 日前回复本项目监理机构。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 04 月 08 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

问题照片汇总



组件压块缺少螺栓未紧固



组件安装倾斜角度不合格




接地扁铁搭接面积不合格



箱逆变平台爬梯除锈防腐未做




箱逆变平台预埋件除锈防腐未做

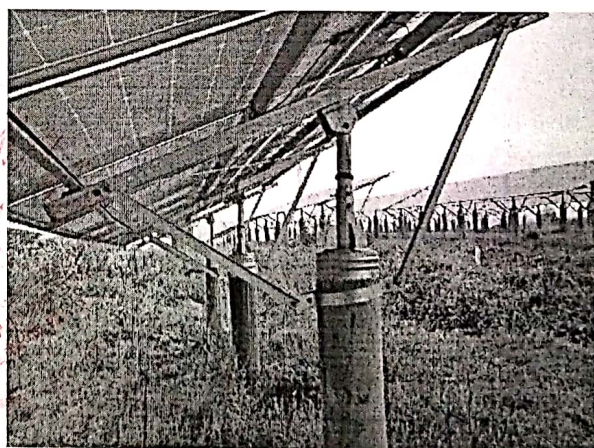

支架抱箍倾斜未紧固



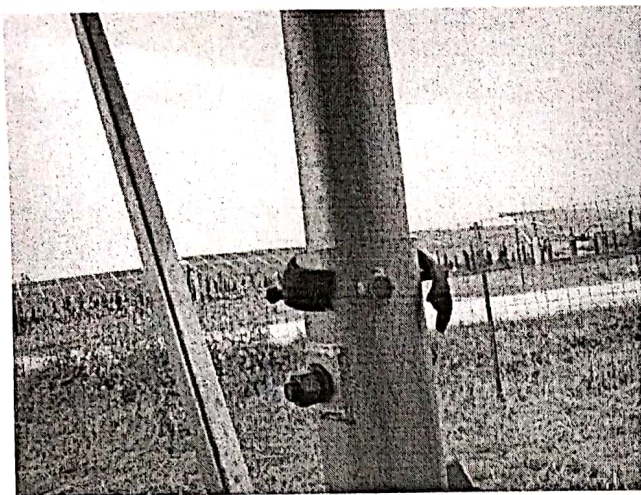

橡胶防水封闭环安装不到位



箱逆变平台爬梯基础未做




箱逆变基础旁边存在塌落现象



场区电缆套管破损



场区围栏安装不到位

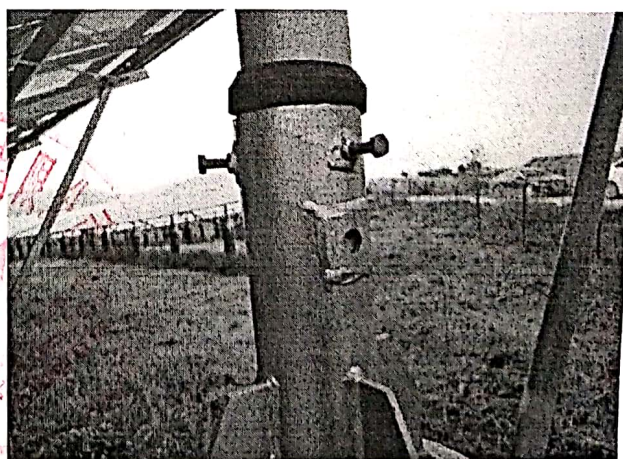

支架对穿螺栓未安装

