

监理工程师通知单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-096

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于 39 区、40 区施工质量相关事宜

内容：根据施工申报完成 39 区、40 区消缺整改情况，检查结果如下：

1. 部分组件安装倾斜角不符合设计要求。
2. 部分支架固定螺栓安装缺少垫片，部分支架螺栓安装未紧固。
3. 箱逆变平台破损未修复，箱逆变基础周围有较多杂物未清理。
4. 场区围栏安装未完成，未悬挂警示牌，部分基础不符合要求。
5. 部分组件未安装压块，压块安装不到位。
6. 部分接地扁铁搭接焊接面积不合格，未除锈防腐。
7. 部分橡胶防水封闭环破损安装不到位。
8. 箱逆变平台爬梯除锈防腐未施工，预埋件桩头除锈防腐未施工。
9. 场区电缆套管防火泥脱落。
10. 场区汇流箱喷漆编号不合格，电缆挂牌不合格，汇流箱接地焊接不到位。
11. 场区汇流箱处积水严重，场地未平整。
12. 部分支架未安装对穿螺栓，部分螺栓有锈蚀现象。
13. 箱变放油阀未与漏油池连接，漏油池未做盖板。
14. 场区电缆套管破裂未修复，部分套管安装不到位。
15. 场区电缆标识桩埋设不到位。
16. 其他未尽事项请根据施工合同和设计图纸施工完成。

以上存在问题必须及时整改，经过自检合格后再报验监理项目部。若该部分工程量仍然未整改到位，项目监理机构有权不给予计量。请将施工整改结果于 2019 年 4 月 19 日前回复本项目监理机构。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 04 月 15 日




注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。




由 扫描全能王 扫描创建


问题照片汇总

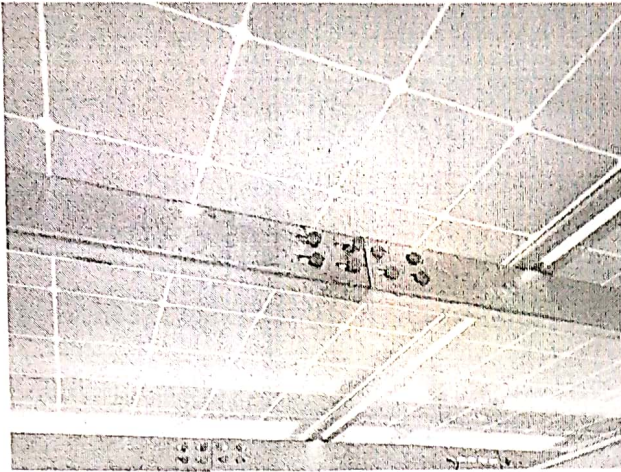

支架螺栓安装未紧固

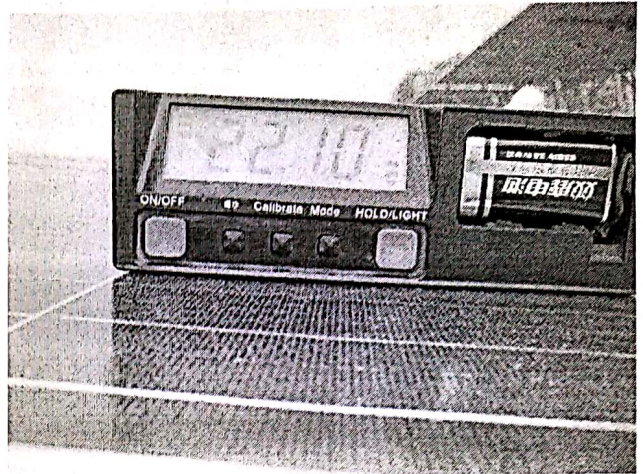


组件安装倾斜角度不合格

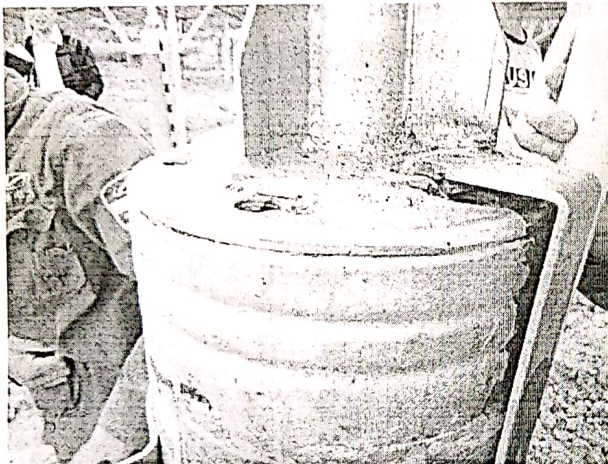


接地扁铁搭接面积不合格



箱逆变平台爬梯除锈防腐未做

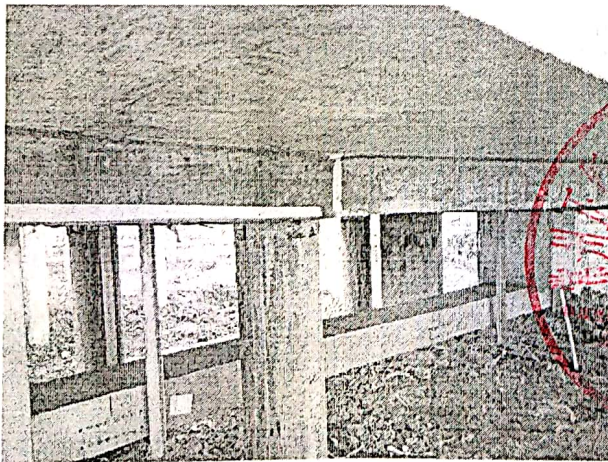


箱逆变平台预埋件除锈防腐未做

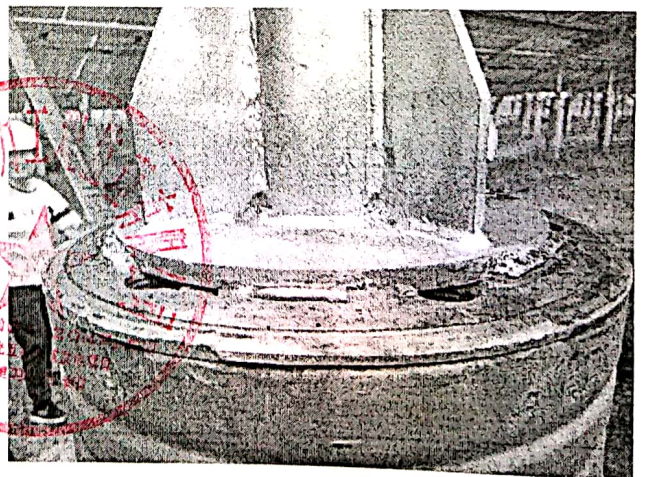

支架立柱焊接处焊缝防腐不合格




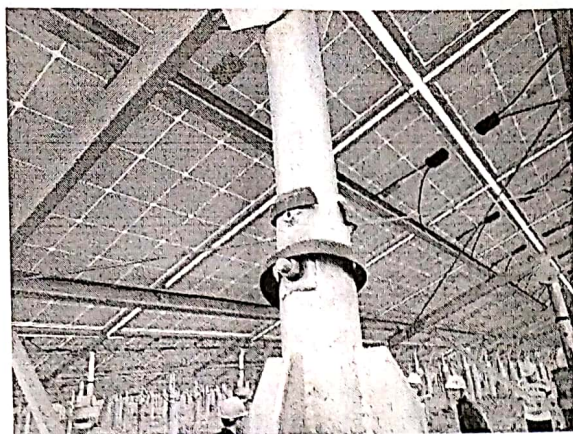


橡胶防水封闭环破损安装不到位



支架立柱固定螺栓缺失未紧固

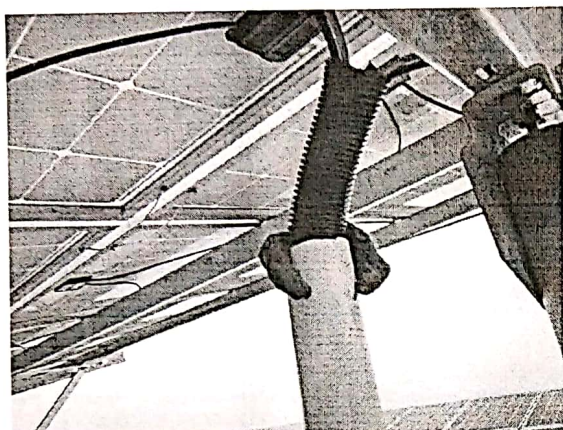


场区电缆套管防火泥脱落

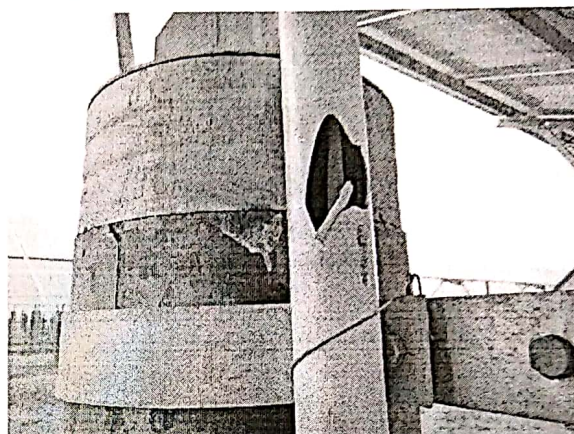

场区电缆套管破损




场区围栏安装不到位

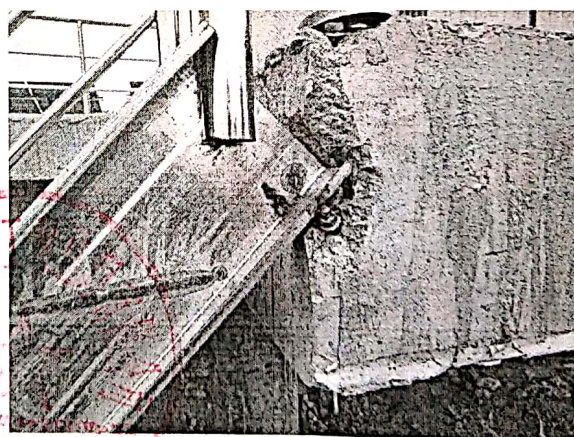

箱逆变平台建成破损




场区汇流箱处积水严重

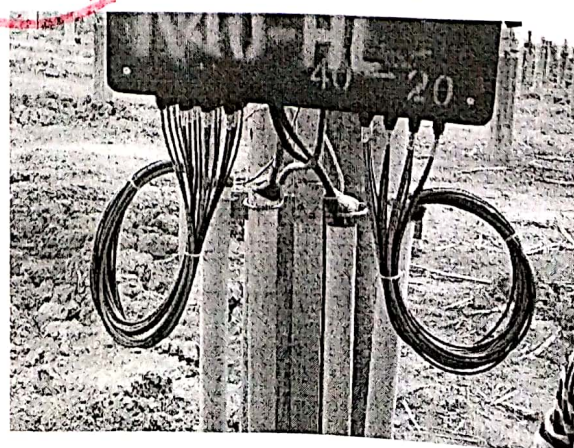


汇流箱编号不符合要求



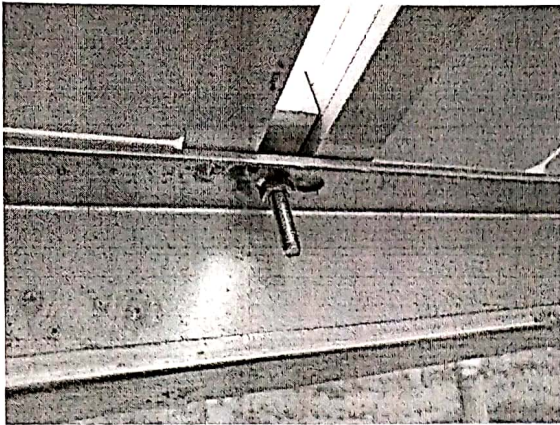


组件压块安装缺少垫片

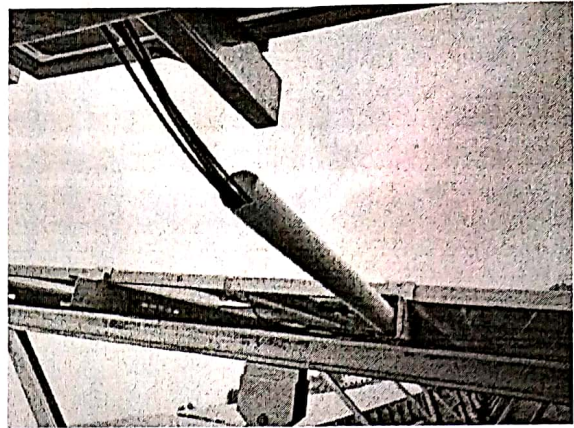


场区电缆套管安装不到位




箱逆变平台处杂物未清理

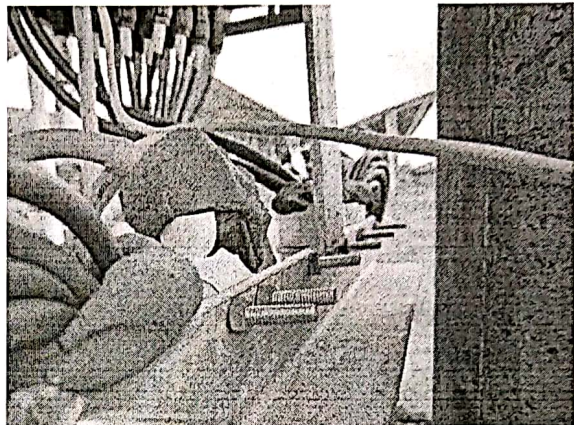

汇流箱接地不合格

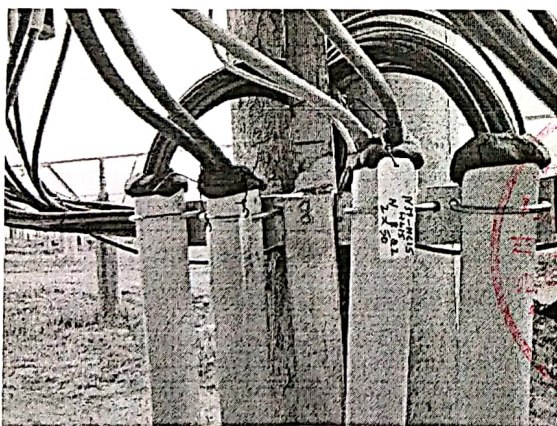

汇流箱电缆挂牌不合格

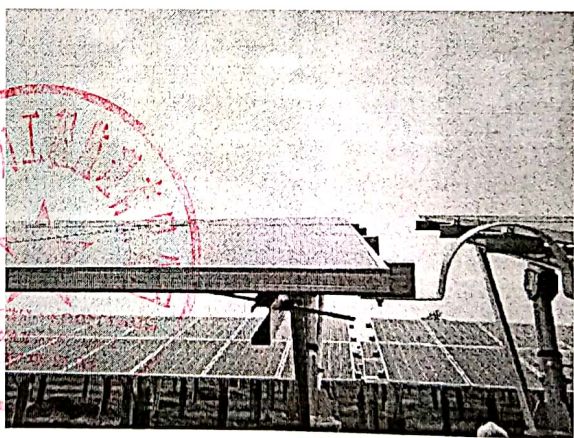

部分组件缺少压块

