

监理工程师通知单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-098

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于 23 区、24 区、33 区、36 区施工质量相关事宜

内容：

一、根据施工申报完成 23 区、24 区消缺整改情况，检查结果如下：

1. 部分组件安装倾斜角不符合设计要求，部分组件压块安装不到位。
2. 箱逆变下方通讯电缆套管不符合要求。
3. 部分支架拉杆未紧固，部分支架抱箍倾斜。
4. 部分支架螺栓未紧固，部分支架安装螺栓锈蚀
5. 箱变放油阀未与漏油池连接，箱变外壳掉漆。
6. 场区电缆标识桩数量不足，埋设不到位。
7. 部分支架基座与桩帽焊缝不合格。
8. 场区围栏破损未修复，未悬挂警示牌，部分基础不符合要求。
9. 场区部分电缆套管破裂未处理。
10. 汇流箱接地焊接未防腐。
11. 场区电缆沟回填不到位。
12. 箱逆变处杂物垃圾未清理。箱逆变处场地未平整。
13. 部分支架接地连接不符合设计要求。
14. 其他未尽事项请根据施工合同和设计图纸施工完成。

二、根据施工申报完成 33 区消缺整改情况，检查结果如下：

1. 场区光伏组串编号喷漆未完成。
2. 汇流箱电缆挂牌不符合要求。
3. 部分支架拉杆未紧固。
4. 部分支架接地焊接处未做防腐。
5. 场区电缆标识桩数量不足，埋设不到位。
6. 场区部分电缆套管破裂未处理。
7. 场区围栏破损未修复，未悬挂警示牌。
8. 电缆套管固定扎带绑扎不合格。
9. 场区电缆沟回填不到位，场地未平整。
10. 箱变放油阀未与漏油池连接，漏油池未做盖板。
11. 施工人员现场消缺施工时未佩戴安全劳保用品。
12. 其他未尽事项请根据施工合同和设计图纸施工完成。



三、根据施工申报完成 36 区消缺整改情况，检查结果如下：

1. 场区光伏组串编号喷漆不合格。
2. 汇流箱电缆套管长度不符合要求，防火封堵不到位。
3. 部分支架拉杆未紧固，部分支架上绑有扎带未清理。
4. 箱逆变平台爬梯基础未做，预埋桩防腐未施工。
5. 场区电缆标识桩数量不足，埋设不到位。
6. 场区部分电缆套管破裂未处理。
7. 场区围栏未悬挂警示牌，部分基础不符合要求。
8. 场区直流电缆回填不到位，电缆有裸露现象。
9. 箱逆变下方电缆桥架接地跨接线未完成。
10. 箱逆变处场地未平整，有杂物垃圾未清理。
11. 其他未尽事项请根据施工合同和设计图纸施工完成。

以上存在问题必须及时整改，经过自检合格后再报验监理项目部。若该部分工程量仍然未整改到位，项目监理机构有权不给予计量。消缺进度较慢，你单位必须按照计划要求增加施工人员，保证 4 月 30 日完成消缺工作，且保证消缺施工质量。请将施工整改结果于 2019 年 4 月 21 日前回复本项目监理机构。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 04 月 17 日




注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。




由 扫描全能王 扫描创建


问题照片汇总

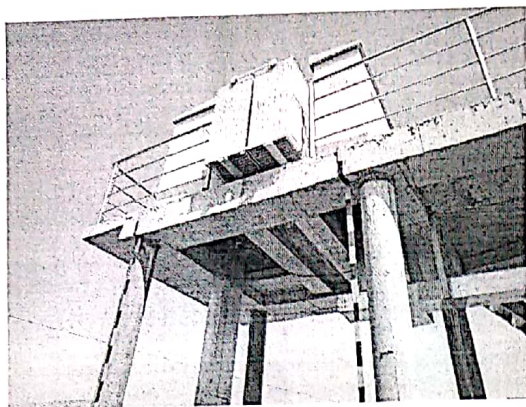


36#箱变预埋桩防腐未做

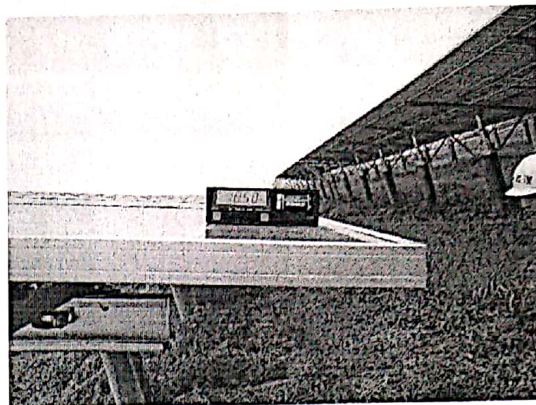


光伏组件安装倾斜角不合格

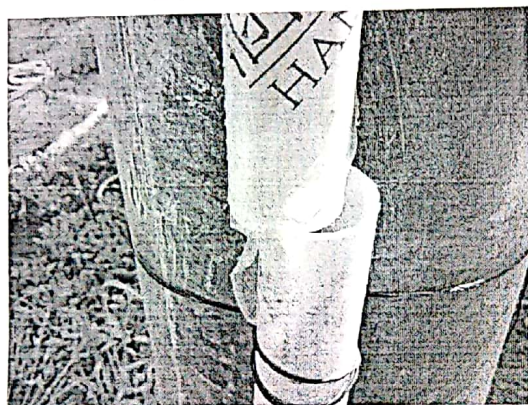


电缆套管破损未处理

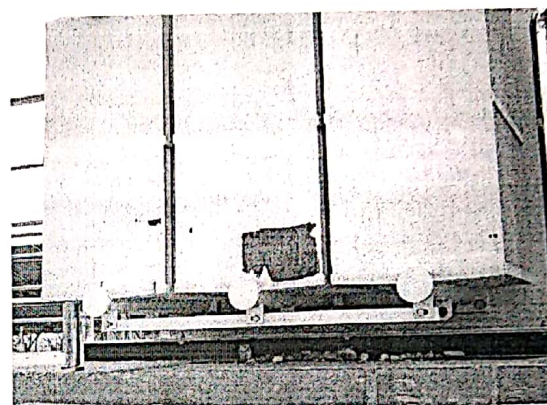

24#箱变外壳掉漆

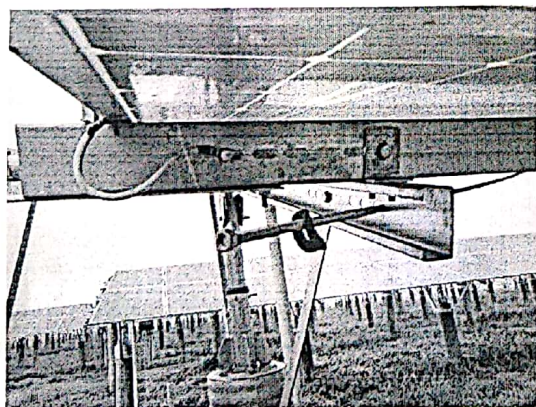


支架拉杆未紧固

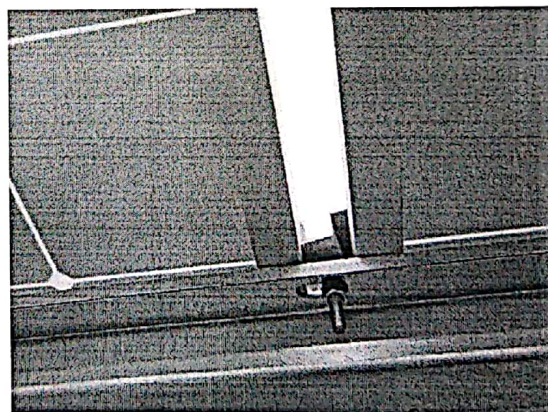


组件压块安装不到位




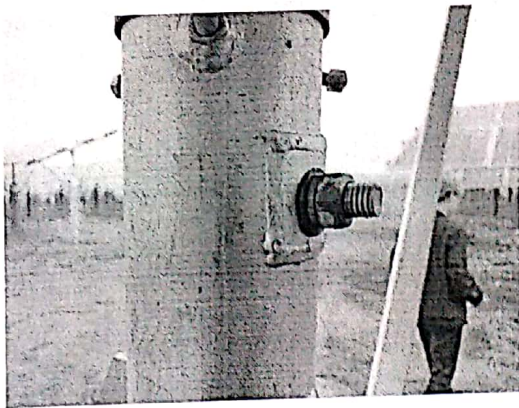


支架螺栓有锈蚀现象

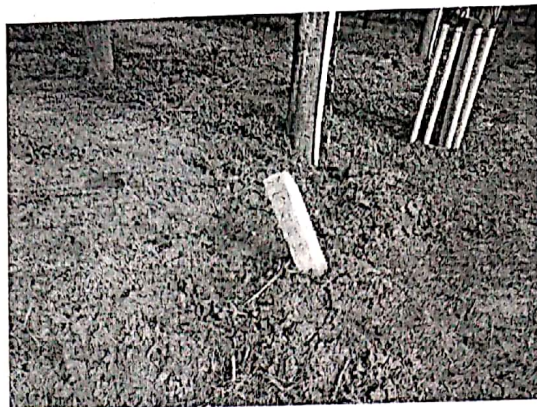

场区电缆标识桩埋设不到位

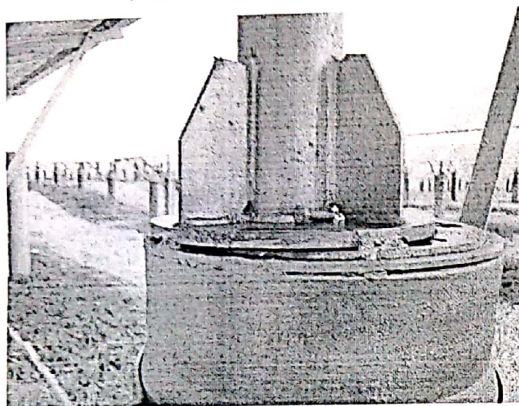


部分支架基座桩帽焊缝不合格

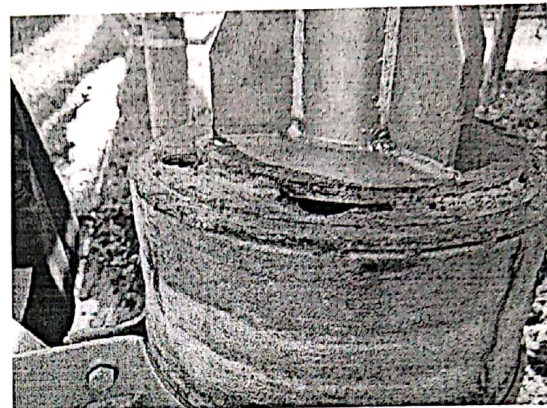

支架基座桩帽防腐不到位



汇流箱支架焊接未防腐

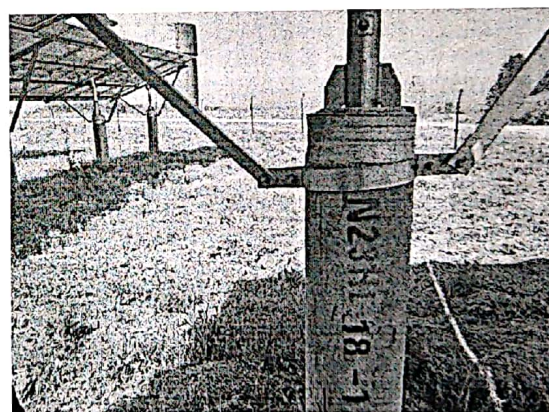

支架抱箍倾斜未紧固



36 区箱逆变爬梯基础未完成



36 区直流电缆外露

