

监理工程师通知单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-100

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于 23 区、24 区、32 区、33 区、34 区、36 区施工质量相关事宜

内容：根据施工申报完成 23 区、24 区、32 区、33 区、34 区、36 区消缺整改情况，检查结果如下：

1. 场区部分组件安装倾斜角不符合设计要求，个别组件高低落差较大。
2. 部分支架横梁螺栓紧固不到位，部分螺栓有锈蚀现象。
3. 支架拉杆未紧固，个别支架未安装拉杆。
4. 部分支架基座与桩帽焊缝不合格，部分桩帽防腐刷漆不到位。
5. 场区部分汇流箱安装倾斜，安装垂直度不符合设计要求。
6. 汇流箱接地扁铁未刷黄绿漆，32 区汇流箱未编号、直流电缆未挂牌。
7. 场区部分支架防水橡胶圈安装不到位。
8. 场区部分电缆套管破损未处理，未使用钢扎带固定。
9. 场区电缆沟回填不到位，电缆标识桩数量不足，未标明电缆走向。
10. 部分光伏组件下方线缆摆放混乱未整理。
11. 32 区部分接地扁铁焊接处未防腐处理。
12. 34 区部分区域有树木遮阴未处理。
13. 34 区光伏组串编号喷漆不合格。
14. 32 区、33 区、34 区、36 区支架组件接地连接不符合设计要求。。
15. 场区围栏破损未修复，34 区西侧围栏完全封闭未做大门。
16. 36 区箱逆变预埋件桩头未防腐。
17. 33 区有 3 块组件破损未更换。
18. 场区部分组件压块未紧固，24 区有组件掉落现象。
19. 箱变进线口未封堵，部分存在防火泥已掉落。
20. 部分光伏区场地未平整。
21. 其他未尽事项请根据施工合同和设计图纸施工完成。

以上存在问题施工单位必须立即开始安排消缺人员整改，经过自检合格后
再报验监理项目部。若明天现场检查发现施工单位未去落实整改，将对施工单
位进行重罚。请将施工整改结果于 2019 年 4 月 24 日前回复本项目监理
机构。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]


日期：2019 年 04 月 21 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。




由 扫描全能王 扫描创建

问题照片汇总

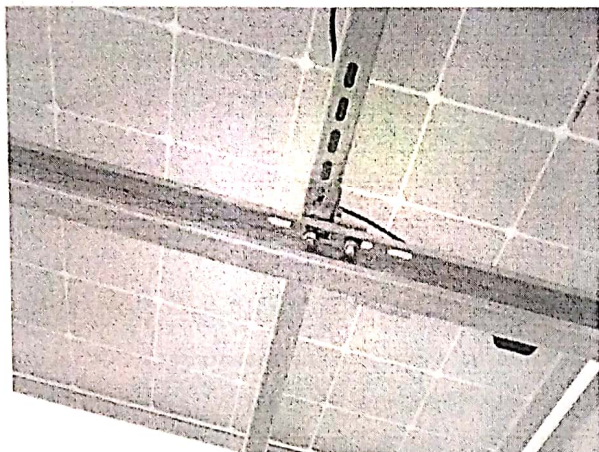


支架螺栓紧固不到位

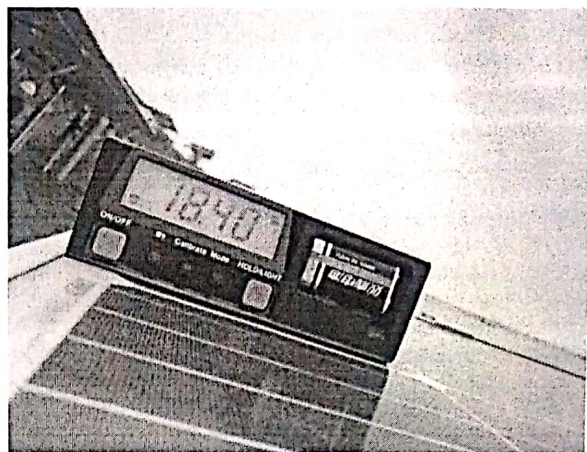


光伏组件安装倾斜角不合格




汇流箱接地扁铁未刷漆

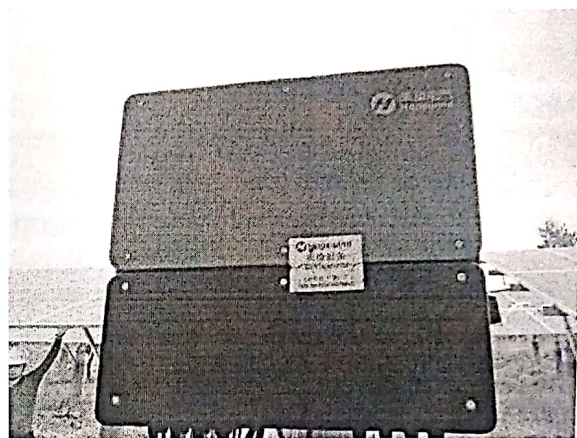

32 区汇流箱未编号

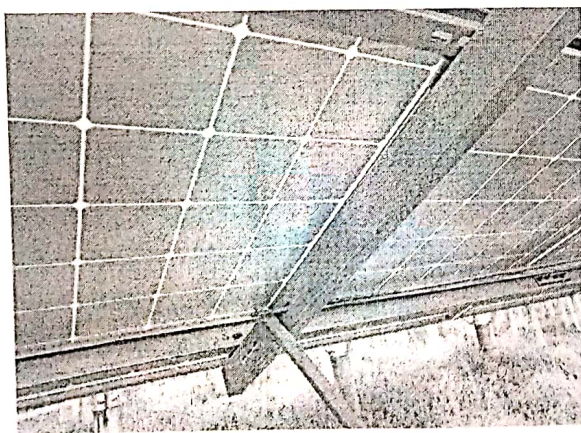


支架拉杆安装不到位

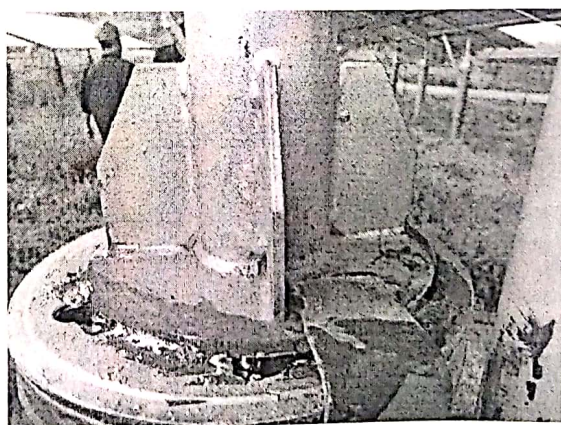


32 区接地扁铁未防腐




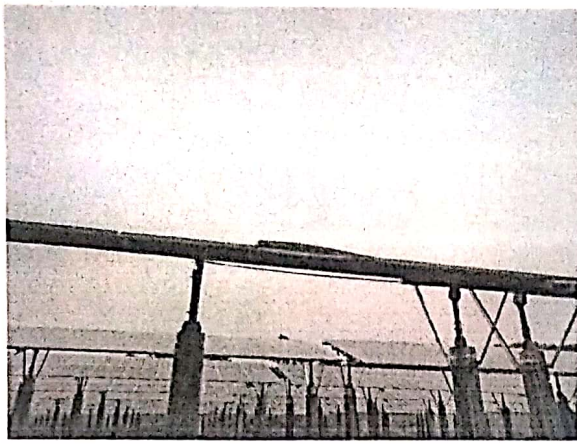

32 区组件破损需更换

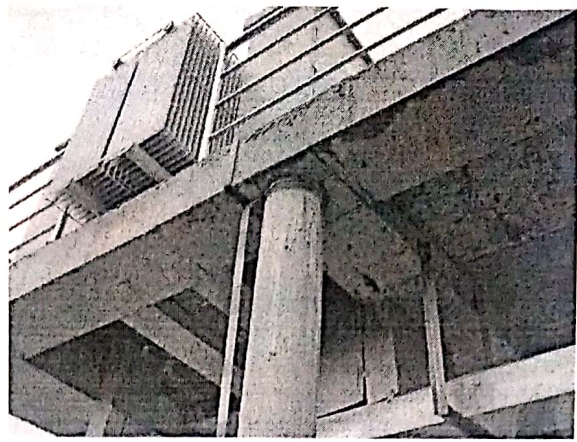


36 区预埋管桩桩头未防腐

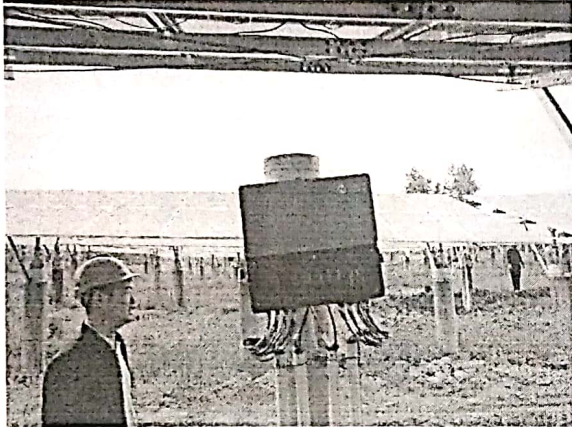


汇流箱安装倾斜



防水橡胶圈安装不到位

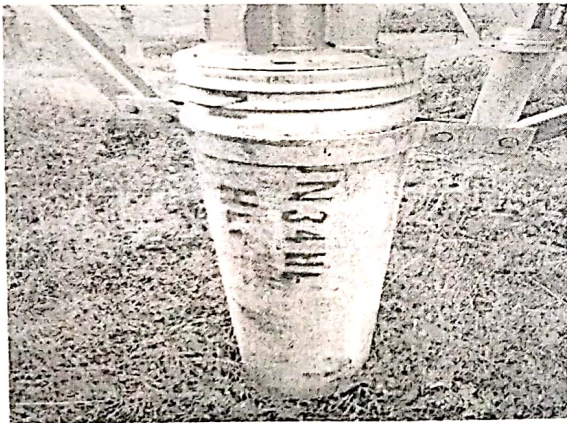


34 区政策编号不合格

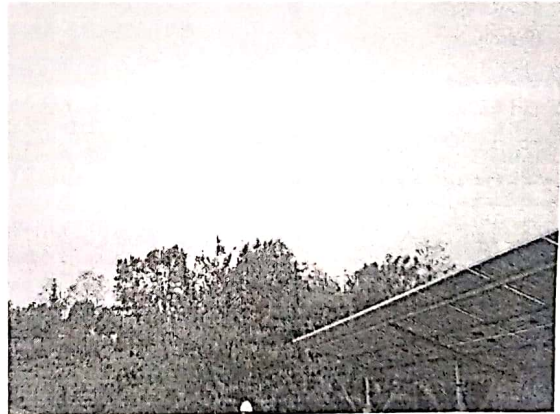

34 区树木遮阴未处理



场区电缆回填不到位

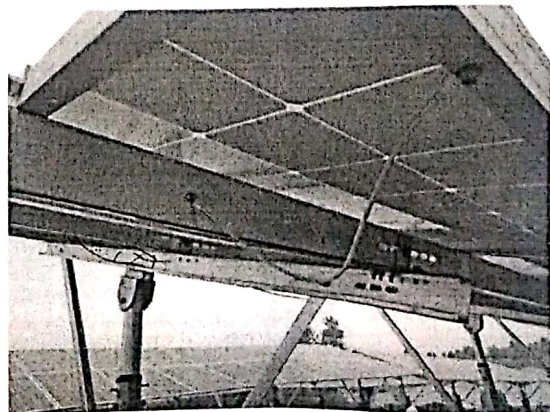

组件支架接地不符合要求

六國公司

