

监理工程师通知单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-QCZZH-TZ-101

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于 13 区、14 区施工质量相关事宜

内容：根据施工申报完成 13 区、14 区消缺整改情况，检查结果如下：

1. 场区部分组件安装倾斜角不符合设计要求，个别组件高低落差较大。
2. 部分支架螺栓紧固不到位，螺栓安装缺少垫片，支架拉杆未紧固。
3. 部分支架基座与桩帽焊缝不合格，部分桩帽防腐刷漆不到位。
4. 部分汇流箱接地未连接，直流电缆未挂牌，编号喷漆不符合要求。
5. 部分汇流箱光伏线缆接线处未套号码管，汇流箱支架焊接处未防腐。
6. 场区电缆标识桩埋设不到位，未标明电缆走向。
7. 部分光伏组件下方线缆摆放混乱未整理。
8. 支架组件接地连接不符合设计要求。
9. 场区围栏安装未完成，破损处未修复。
10. 箱逆变预埋件桩头未防腐，爬梯未除锈防腐，爬梯基础破损未修复。
11. 箱逆变进线口未封堵，电缆桥架未接地，漏油池盖板未安装。
12. 13 区部分区域有树木遮阴未处理。
13. 14 区电缆埋深不符合设计要求，6 号汇流箱第 3 组串旁光伏电缆断裂。
14. 场区部分组件压块未紧固，13 区部分压块安装不符合要求。
15. 14 号箱逆变二次灌浆未施工。
16. 部分光伏区场地及箱逆变下方未平整。
17. 其他未尽事项请根据施工合同和设计图纸施工完成。

以上存在问题施工单位必须立即开始安排消缺人员整改，经过自检合格后
再报验监理项目部。若明天现场检查发现施工单位未去落实整改，将对施工单
位进行重罚。请将施工整改结果于 2019 年 4 月 25 日前回复本项目监
理机构。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 04 月 22 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。




由 扫描全能王 扫描创建


问题照片汇总




汇流箱编号喷漆不到位

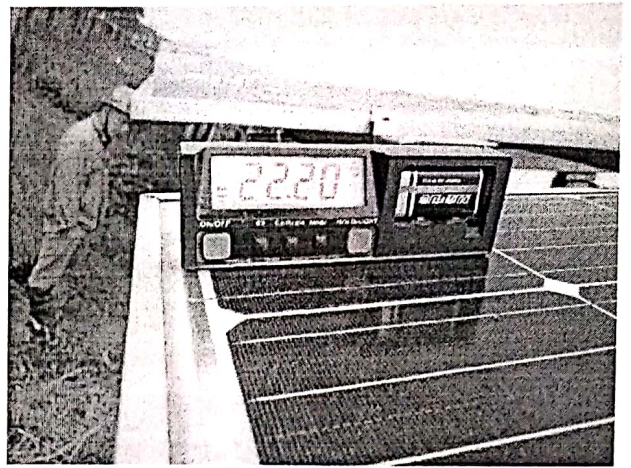


光伏组件安装倾斜角不合格

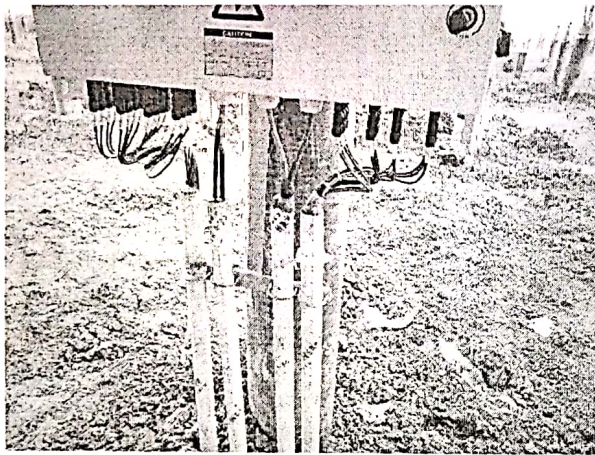

汇流箱未做接地

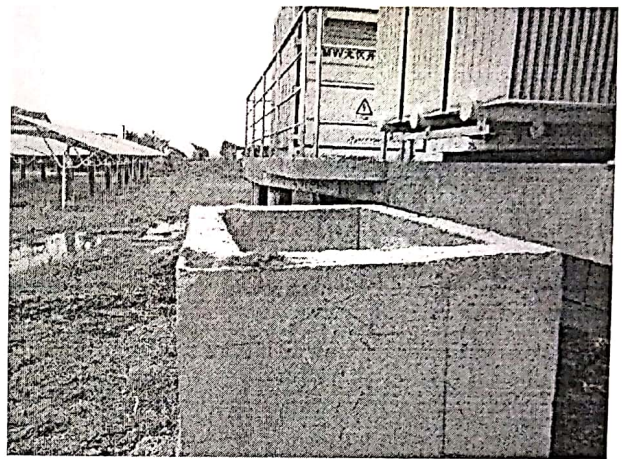

箱变油池盖板未安装

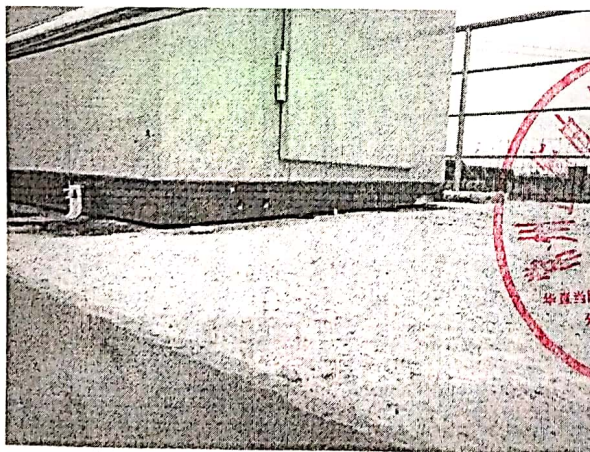


14号箱逆变未二次灌浆



预埋管桩桩头未防腐



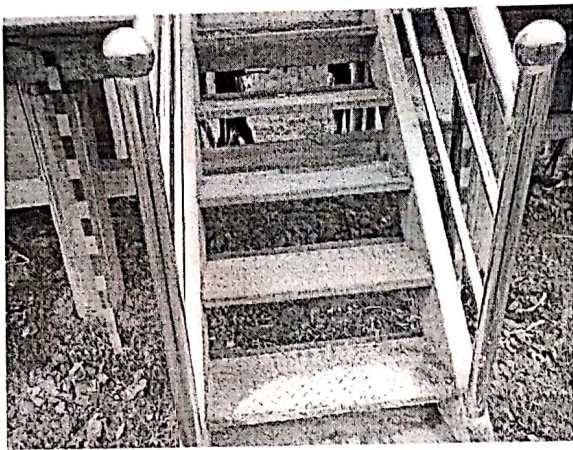


箱逆变爬梯未除锈防腐




14 区光伏线缆断裂




部分围栏网格未安装

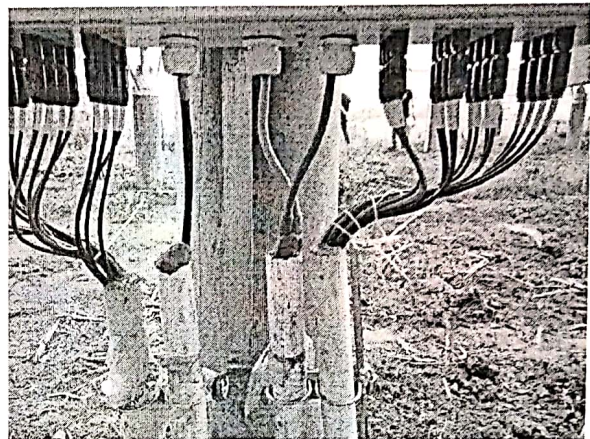


汇流箱直流电缆未挂牌

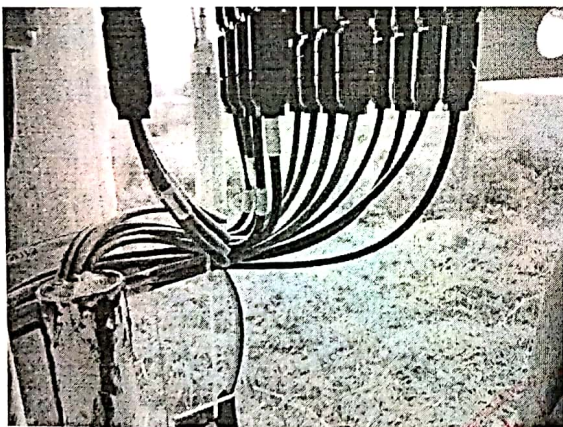


部分光伏线缆未套号码管

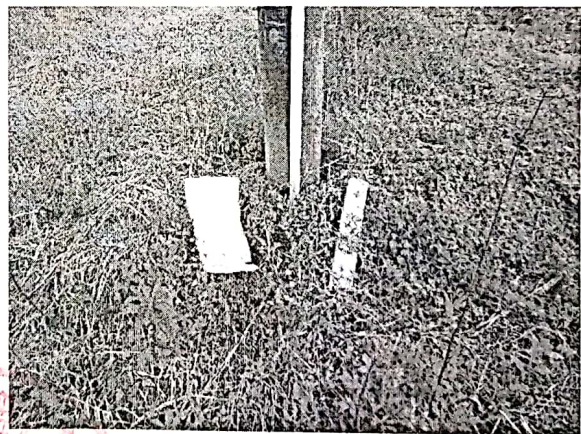

13 区电缆桩倒塌

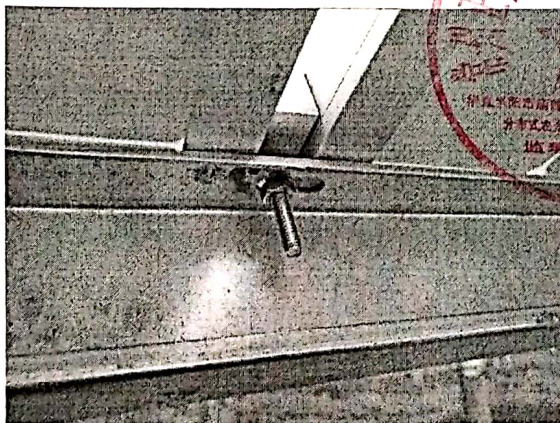

组件支架安装螺栓缺少垫片

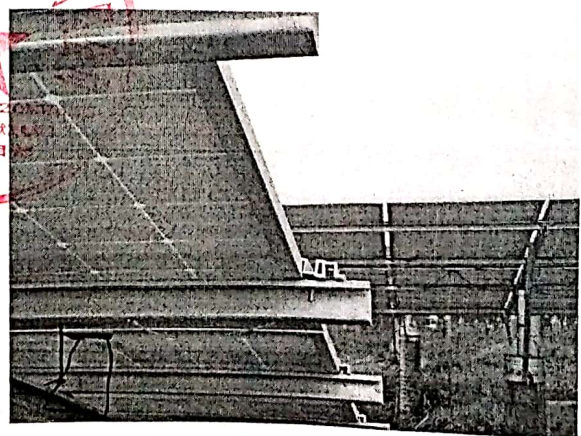

组件压块安装不到位

