

监理通知单

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程

编 号 : XHGF-016

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于现场缺陷整改事宜。

内容：监理现场巡视发现检查技改工程，发现以下问题：

- 1、新装组件连接线混乱，没有按规范要求敷设。应将4平方光伏电缆固定在导轨上。
- 2、汇流箱内接线较乱，没有封堵，同时组串对侧电缆无标示。
- 3、新装雨棚：(1)检修通道栏杆仅仅固定在彩钢瓦上，没有与底部檩条可靠连接固定，钢板晃晃悠悠，怎么保证检修安全？(2)雨棚上方组件间防水胶有好多地方涂到电池片上，需要清理；(3)检修通道钢板与组件连接处防水处理好，确保不漏水
- 4、E区屋顶及新安装雨棚垃圾没有彻底清理
- 5、雨棚现还有多处滴水，应尽快彻底解决。
- 6、B区、U区、T区新雨棚上彩钢板挨柱子处的防水未处理好。
- 7、L3区线管断裂。
- 8、E区新组件接地跨接线发现有未紧固现象。

以上问题望你单位尽快安排人员清理及整改。



注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。



由 扫描全能王 扫描创建