

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: 002




致: 山东九朗电力工程有限公司

事由 在对东方新材料项目进行例行阶段性质量检查时,发现当前项目存在较多质量问题,其中多项是之前现场口头或监理联系单或《建设单位工程联系单》(编号: DFXCL-LXD-2018002)中屡次提醒告知要求注意和整改的事项,同时发现现场存在谎报进度情况,具体检查情况如下:

内容:

1. 存在问题事项: 临近并网,谎报施工现场清理垃圾修复屋顶,实际现场无人施工,外观一种停工烂尾状态,给东宏业主对建设单位公司形成恶劣负面评价。

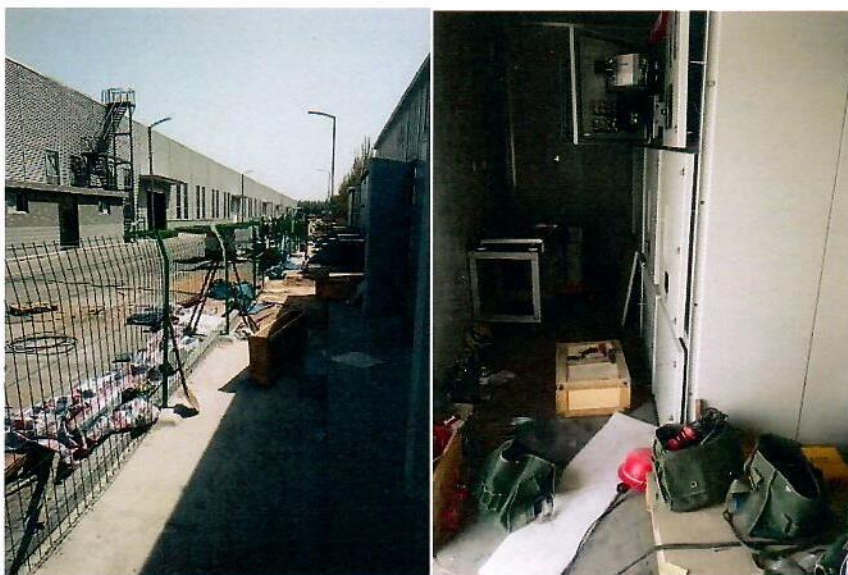




2. 存在问题事项：南侧屋面小桥架存在大量桥架连接螺栓螺母生锈，怀疑使用不合格品，生锈数量总占比预估不低于 40%。



3. 存在问题事项：屋面桥架盖板漏盖或变形或生锈



4. 存在问题事项：桥架盖板当前固定方式极不牢固，现场已出现被风吹走现象，对组件及楼下行走人员形成极大安全隐患。

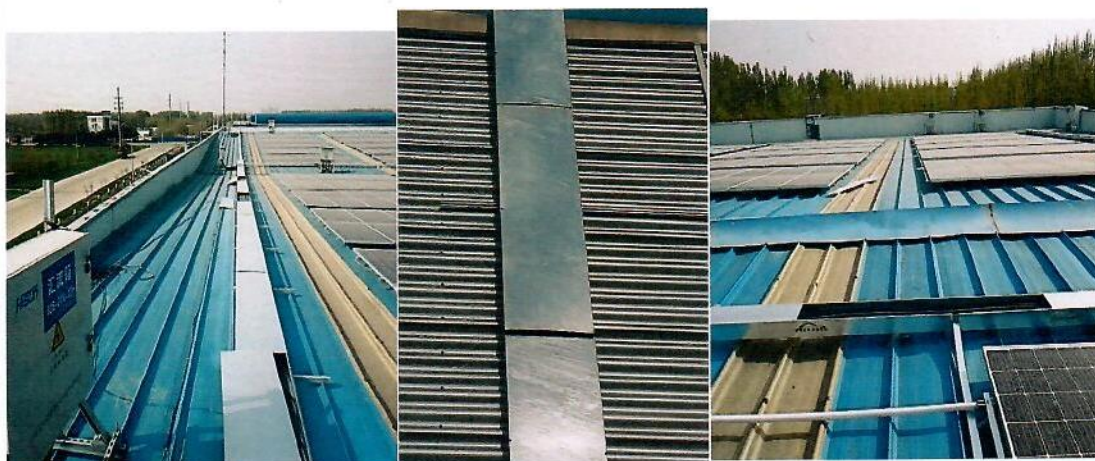

5. 存在问题事项：两个屋面 4 平方直流线进小桥架部位和小桥架进大桥架交接部位，大量存在金属棱边划割直流线缆情形，此问题已多次多角度通知要求，仍大量未整改，部分线缆处于受拉承力状态，遇夏季高温将直接存划透线缆表皮的隐患。



6. 存在问题事项：组件阵列间的连接线管未固定，杂乱无序散置，MC4 接头拖地。



7. 接地扁铁未刷防腐漆



8. 桥架洞口未封堵防火泥。



- 整改要求：
1. 清理屋顶多余材料，清理现场垃圾，清理预制舱内垃圾。
 2. 对生锈的螺丝螺母，一律无条件拆除更换为不锈钢的合格品。
 3. 全面检查桥架盖板，对变形的生锈的一律更换为完整合格品，漏盖的补盖齐全。
 4. 全面检查桥架固定方式，采取加强措施，必须杜绝大风天或极端天气出现桥架盖板被吹飞
 5. 全面整体检查现场，所有上述部位的直流线缆必须全部彻底防护到位，不得存在桥架金属棱角直接与线缆接触。
 6. 所有拖地接头必须避免拖地；松散线管必须固定整齐。
 7. 全面检查所有的接地扁铁焊接部位，焊接后未刷防腐漆的部位除锈后进行补刷。
 8. 所有桥架洞口必须封堵防火泥。

对于以上整改内容，限期一周内整改完成，整改完成后书面回复并报我监理项目部。

监理项目部（章）
总/专业监理工程师：刘士俊
日期：2018年04月09日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。