

初步检查待整改问题汇总

1. **3#.4#箱变高压线缆头 B 项与避雷器间隙较小（一次仓也存在）**
2. **所有高压线缆上的绝缘胶布换成高压胶布**
3. **3#箱变箱体除锈防腐以及各设备需进行补漆**
4. **所有电缆紧固螺栓重新检查，检查后使用记号笔进行标识**
5. **1#箱变低压电缆紧固夹未紧固，1#箱变高压电缆封堵不到位**
6. **2#箱变低压柜补漆、1#、2#箱逆变除锈补漆**
7. **接地变：卫生、焊渣未处理、进线柜照明灯泡需安装好、控制柜内的开关电源线固定**
8. **4#箱变：高压进线、避雷器线间隙过小，低压电线标牌**
9. **逆变器挡板安装**
10. **1#箱变低压侧 4011 开关电缆无抱箍紧固，1#箱变高压未完全封堵；**
11. **1-4 号箱逆变基础二次灌浆、蜂窝麻面、**

抹灰、设备需做挡水处理

12. 一次仓配电柜开关烧毁，需进行更换
13. 开关室外设备基础安装百叶窗
14. 1号屋面引下桥架处封堵
15. 一次仓柜体背面接地铜排部分锈蚀
16. 各设备基础内部垃圾清理（模板、铁钉、石渣等垃圾）
17. 各电气设备内部清洁
18. 各设备消防用品配（共计 18 个，6 个
19. 设备基础垫板锈蚀，进行除锈防腐
20. 1#逆变器隔棉破损，需更换
21. 二次屏柜柜体名称要标识，做法参照直流屏顶部前后面均要贴
22. 根据接入方案评审意见函第四项第三点配置电能量采集处理装置，采用调度网双平面方式传输到调度端（与营销安装的不一样）
23. 天屏变配置两块一主一备精度为 0.2S 级
24. 一次仓主接线图，原开关室内一次系统图更换
25. 塔架引下到室内的光缆路径标识牌

- 26. 室外检修箱安装到位，并做好线缆固定、封堵等工作**
- 27. 完成定值计算书，并将定值输入设备，给出联动试验报告**
- 28. 卫星天线尽快安装，室外部分用镀锌钢管套管敷设。（屋面安装的两个天线间距要大于 2 米）**
- 29. AGC/AVC 屏柜破碎的玻璃面抓紧更换**
- 30. 各设备 485 通讯线请尽快安排测控单位进场安装**