

复检待整改问题汇总

- 1.所有高压线缆上的绝缘胶布换成高压胶布
2. 1#、2#、3#箱变箱体除锈防腐以及各设备需进行补漆
3. 接地变电缆紧固螺栓重新检查，检查后使用记号笔进行标识
4. 接地变及 SVG：卫生、焊渣未处理、进线柜照明灯泡需安装好、控制柜内的开关电源线固定
5. 4#箱变：高压进线、避雷器线间隙过小，低压电线标牌；
6. 1-4 号箱逆变基础二次灌浆、蜂窝麻面、抹灰、设备需做挡水处理
7. 一次仓配电柜开关烧毁，需进行更换
8. 1 号屋面引下桥架处封堵
9. 一次仓柜体背面接地铜排部分锈蚀
10. 各设备消防用品配（具体满足现场安全规范要求）
11. 设备基础垫板锈蚀，进行除锈防腐
12. 二次屏柜柜体名称要标识，做法参照直流屏顶部前后面均要贴

13. 根据接入方案评审意见函第四项第三点配置电能量采集处理装置，采用调度网双平面方式传输到调度端（与营销安装的不一样）
14. 天屏变配置两块一主一备精度为 0.2S 级
15. 塔架引下到室内的光缆路径标识牌
16. 室外检修箱各线缆尽快完成接线以及完成防火封堵
17. 完成定值计算书，并将定值输入设备，给出联动试验报告
18. AGC/AVC 屏柜破碎的玻璃面抓紧更换
- 19.4#箱变基础进出线口临时封一下
19. SVG 进线困扎或卡住及舱门进行检修，关闭不灵活