

监理工程师通知单

工程名称：丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：ZHJL-JLTZ-004

致：甘肃省安装建设集团公司

事由：关于安全文明施工以及组件安装事宜

内容：

2018 年 5 月 7 日经我监理巡查发现，施工现场施工人员未佩戴安全帽，组件摆放随意（见附图）。

1、进入施工现场必须正确佩戴安全帽，否则不得进入施工现场。按施工需求正确施工劳保用品，保证施工安全。

2、施工现场组件摆放随意，立放、斜放及背板向上都存在。立放、斜放，支撑物会导致背板划伤；若立放、斜放组件倒下，会导致组件隐裂。若组件背板向上，晴天温度过高，会导致背板胶水汽化，背板出现气泡。阴雨天则会背板导致积水，背板连接电路氧化。

现要求你施工单位立即对施工现场安全文明施工及组件摆放按第八次监理例会会议纪要进行整改，若未按要求进行整改所造成的后果由你单位进行承担，另要求你单位在两日对此通知单进行书面回复。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2018 年 5 月 07 日

注 本表一式___份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存___份。





快庄组件摆放不符合要求，会导致组件隐裂




联兴组件安装野蛮施工（安装过程中用脚踹组件），施工人员未按要求佩戴安全帽




松卜组件背板向上堆放，积水严重，可能会导致组件连接线路氧化。



快庄已安装组件背板划伤

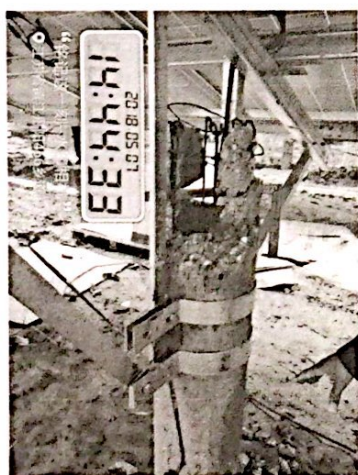

快庄桩头切除未使用切割机切割

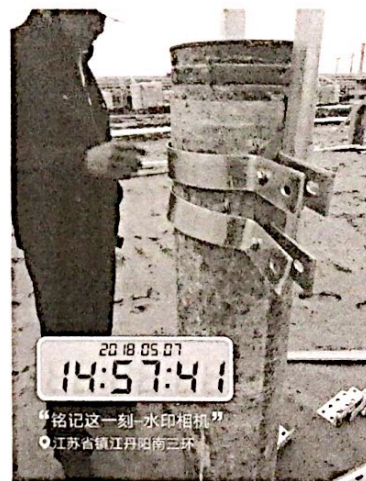

松卜抱箍安装不符合要求，影响后期支架安装

