

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工程师通知单

编号: XYCTH-JLT-008

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司湘阴项目部:

主题: 配电楼屋顶梁板钢筋绑扎质量

内容:

监理现场检查发现正在施工的配电楼屋顶梁板钢筋绑扎存在以下问题:

1. 框架梁没做末端弯钩, 由此锚固长度不够。
2. 大梁腰筋部分长度不够, 没有按照规范要求过中线。
3. 大框架梁下部主筋不允许绑扎搭接, 如果钢筋长度不够, 可以搭接焊, 但焊接头不能大于下部主筋总数 50%。
4. 上部钢筋可以在净跨三分之一处绑扎搭接, 也不得大于该上部主筋总数量的 50%。
5. 上、下主筋应在同一排上, 不允许分层设置绑扎。
6. 构造筋要求设单肢箍, 不得漏放。
7. 框架梁箍筋按设计及施工规范加密。

以上问题必须整改报监理验收合格后方可施工, 否则不得进行混凝土浇筑。

附问题照片

以上问题要求在 2018 年 05 月 28 日前整改完成, 并上报监理项目部。

项目监理机构(章)

专业监理工程师

总 监 理 工 程 师:

日 期 :2018-05-27

填表 说明: 一式三份由项目监理机构填写, 抄送相关单位



问题照片:





有限公司

