

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工程师通知单

编号: XYCTH-JLT-009

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司湘阴项目部:

主题: 配电楼屋顶梁板钢筋绑扎质量

内容:

监理现场检查发现正在施工的配电楼屋顶梁板钢筋绑扎存在以下问题:

1. 配电楼梁板 $\Phi 10$ 钢筋下层(东西向)穿在大梁主筋上部, 要求必须穿在梁上部主筋下面, 上层板筋要求放在大梁主筋上面。
2. 要求现浇板下层钢筋在支座搭接, 上层在板净跨 $1/3$ 处搭接。
3. 焊接焊缝长度: 单面焊为 $10d$, 双面焊为 $5d$ 。

以上问题必须整改报监理验收合格后方可施工, 否则不得进行混凝土浇筑。

附问题照片

以上问题要求在 2018 年 05 月 28 日前整改完成, 并上报监理项目部。

项目监理机构(章)

专业监理工程师

总监理工程师

日期: 2018-05-28

填表说明: 一式三份由项目监理机构填写, 抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建

问题照片：

