

湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工程师通知单

编号: XYCTH-JLT-016

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司

主题: 四方 110KV 外线工程竣工验收存在质量问题

内容:

- 1、部分外线杆塔脚砼保护帽有蜂窝麻面、有缺楞掉角缺陷, 要求拆除重浇筑(图一)。
- 2、引下接地线未按砼保护帽外型弯曲(图二)。
- 3、引下接地连接板未与杆塔贴紧, 有较大缝隙(图三)。
- 4、引下接地板未用双螺母连接、缺少垫片(图四)。
- 5、杆塔出现螺丝松动(图五)。
- 6、3#塔接地系统施工未完成, 塔周围树木未砍伐(图六)。
- 7、部分塔基没有回填到位, 有积水现象, 砼块未清理干净(图七)。

要求 2018 年 6 月 22 日前整改完成并报监理项目部。



(图一)



(图二)



(图三)



(图四)





(图五)



(图六)



(图七)

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日 期 :2017-06-16



填表 说明: 一式三份由项目监理机构填写, 抄送相关单位

