

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工程师通知单

编号: XYCTH-JLT-020

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司湘阴项目部;

主题: 关于你单位升压站施工中存在的质量问题

内容:

1. 监理在巡检中,发现你单位施工过程中升压户外一次设备电缆沟部分深度控制不到位,电缆套管转弯处无任何保护措施,套管口未做喇叭口,套管焊接口未做防腐处理,以上未按图纸要求及相关规范进行,影响后续电缆的铺设安装。

2. 配电室楼门现场为不锈钢门,不符合相关规范要求。要求按照设计更换防火门。

3. 临时用电乱拉乱接,未按“施工现场临时用电规范”标准执行。

4. 站内接地网至今未完成,已完成部分不符合《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169—2006,接地网及其接地装置,应采取自下而上的施工程序,首先安装集中接地装置,后安装引下线。

为保证后续施工进度及施工质量,我监理部要求你单位针对上述问题,引起高度重视,克服上述存在的问题,确保工程质量并作如下要求:


1、查找现场产生的质量问题的原因;

2、依据电缆沟施工标准,制定现场施工要求,及时上报并及时进行交底;

3、对存在的问题拿出整改方案(措施)尽快进行整改。

以上问题要求在 2018 年 06 月 26 日前以书面形式回复整改完成情况,并上报监理项目部。



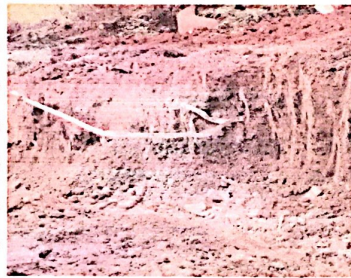

项目监理单位(章)
专业监理工程师: 陈海
总监理工程师: 李永明
日期: 2018-06-24

填表说明: 一式三份由项目监理单位填写, 抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建