

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工程师通知单

编号: XYCTH-JLT-023

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司湘阴项目部:



主题: 关于升压站施工存在的质量问题

内容: 1. 升压站户外接至 SVG 设备的人工开挖电缆沟深度不足, 现场实测为 47cm, 要求进行重新开挖至 80cm 以上方可敷设电缆;

2. 集电线路已进入高压室, 入口处电缆沟未施工。现要求你方严格按照设计图纸要求完成电缆沟施工。

3. 主变油池鹅卵石大小 80% 以上直径未达到 8-10cm, 与设计不符。要求更换大小符合设计的鹅卵石。

4. 配电楼室内部分接地扁铁搭接焊倍数不足, 要求最少焊接面积 2d。

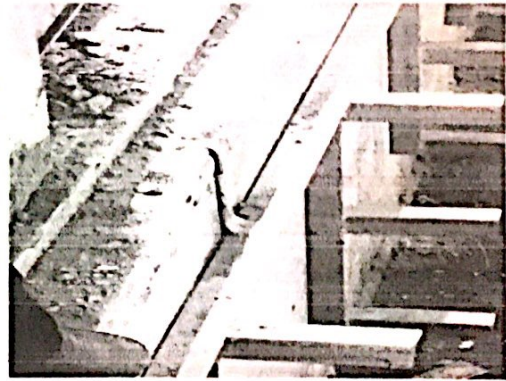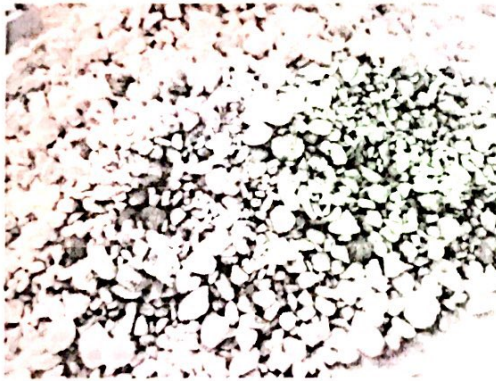

以上问题要求在 2018 年 06 月 27 日前以书面形式回复整改完成情况, 并上报监理项目部。

项目监理机构(章)

总/专业监理工程师: 肖克明

日期: 2018-06-26

填表说明: 一式三份由项目监理机构填写, 抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建