

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-019

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于施工安全、质量问题

内容：

在 2018 年 11 月 05 日监理人员对整个厂区进行并网前检查，发现以下问题：

光伏区：

1. 桥架内光伏线敷设杂乱，部分组件未接地；
2. 汇流箱内未做防火封堵，接地未做；
3. 部分汇流箱安装倾斜，部分组件安装呈波浪形式；
4. 组件汇线固定不规范，有乱缠绕现象；
5. 汇流箱下端个别公母头损坏；
6. 箱逆变平台电缆敷设杂乱；
7. 箱变接地未做，低压侧电缆防火封堵不到位；电缆未贴标识标牌；
8. 逆变器室内隔离网未安装；
9. 箱变设备外壳生锈，及出现凹痕；
10. 箱逆变平台围栏部分焊渣未清理干净，防腐不到位。

开关站：

1. 配电楼挡鼠板安装不规范；
2. 余缆架线缆未固定；
3. 消防应急灯安装倾斜；
4. 二次室电缆沟盖板不平整；
5. 设备接地黄绿漆粉刷不到位；
6. 35KV 电缆防火封堵不符规范要求；
7. 设备屏柜内电缆防火封堵不符要求；
8. 百叶窗表面不清洁；
9. 二次室个别屏柜内线铺设杂乱；

10. 配电楼室外散水出现裂缝;

11. 测量断线卡生锈。


以上问题, 现要求施工单位严格按规范要求和施工工艺立即整改, 整改完成自检合格后报监理项目部进行复查。

后附: 8 张照片

项目监理部(章):

总/专业监理工程师: 孔令才

日 期: 2018 年 项目 月 5 日

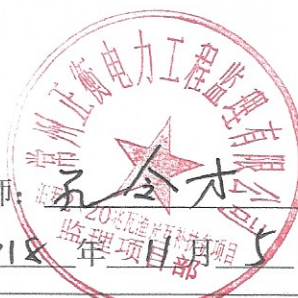

注: 本表一式 三 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各一份, 监理项目部存一份。

附图:

