

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-037

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于施工质量问题

内容：

2019 年 1 月 18 日监理项目部对开关站已完成部分工程的质量进行了检查，发现存在以下主要问题。

一、综合办公楼

- 1、门口上方雨棚未做滴水线；个别落水管表面有水泥污点、缺少弯头。
- 2、女儿墙压顶上下口不平直；屋面避雷网个别处施工不规范，如钢筋搭接长度不够；外墙面有裂缝。
- 3、配电控制箱未加小档护板；弱电箱未加锁；走廊应急灯安装高度较低。
- 4、个别内墙窗台不平整、个别处腻子脱落；内墙面个别处有裂缝，内墙面阴角不垂直、腻子涂刮不均匀，内墙面个别处有污点。
- 5、财务室未加装防盗门；个别室内门底缝预留较大。
- 6、厨房、餐厅和卫生间瓷砖粘贴个别处有空鼓现象，查缝不均匀。
- 7、卫生间热水器阀门安装较高，水管有滴水现象；个别小便器用感应器安装歪斜。
- 8、供水管系统未做压力试验，排水管系统未作通球等试验。
- 9、公共卫生间洗手池柜门安装有落差、吊顶压条个别处空隙较大、阳角制作未采用 45 度角、防水插座未加防水罩。
- 10、走廊两侧进口门未按图纸要求制作，图纸应为无底框门。

二、综合配电楼

- 1、门口上方雨棚未做滴水线；屋面避雷网个别处施工不规范，如钢筋搭接长度不够；外墙面有裂缝、有水泥污点，空调室外机安装处外墙涂料粉刷质量较差；个别空调室外机安装不水平；室外散水坡边缘不整齐、表面有裂缝。
- 2、配电控制箱未加小档护板；个别窗台内外侧有裂缝；个别空调孔未封堵。

- 3、绝缘胶垫宽度较窄、露电缆沟盖板，影响观感质量。
- 4、高压室内个别电缆沟盖板不符实；高压室内照明灯具安装不顺直。
- 5、高压室内接地排个别接线端子焊接处未做防腐，接地排上落有涂料等污物。
- 6、个别高压柜后门缺少螺丝；高压室内个别门框上涂料污染较多，门边阳角不顺直；高压室改装小门上方未安装防雨棚。
- 7、继保室内个别门边阳角墙皮脱落；空调电源线未整理好。

二、站区工程

- 1、配电楼南侧门前道路有裂缝；事故油池盖未制作提手，不方便开启。
- 2、SVG 处高压电缆穿线管上口防火泥脱落；电缆穿线管支架防腐不到位、露底漆；SVG 围栏接地扁铁焊接处表面粗糙、不光滑，个别接地扁铁未靠墙敷设；围栏基础个别处有裂缝；SVG 池内卵石较小，不符合图纸要求。
- 3、SVG 箱式控制室台阶表面有裂缝，基础底部个别处未粉刷、砖块裸露，别处接地扁铁未靠墙敷设。
- 4、避雷塔基础表面上有裂缝；雨水篦子和雨水井盖表面生锈、未做好防腐。
- 5、接地变壳体和接地变接地扁铁上有水泥污染现象。
- 6、室外电缆沟盖板接缝处需处理。

为确保工程质量，现要求你单位就以上问题及未检查到的需消缺整改的其他问题立即整改，严格自查，整改完成自检合格后报监理项目部复查，以上问题七日内整改回复。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日期：



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。