

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-061

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于南琴线线路施工质量问题

内容：

2019 年 6 月 2 日、3 日、15 日监理项目部和总包项目部对南琴线线路施工质量整改情况进行了检查，发现存在以下主要问题（详见整改缺陷项汇总表），现望你单位抓紧时间整改，严格自查，整改完成自检合格后报监理项目部复查。

附整改缺陷项汇总表一份。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

2019 年 6 月 17 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目-35kV 南琴线路整改缺陷项汇总表

塔号	经检查不符合项的内容	检查时间	备注
#G1	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）	2019. 6. 2	
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	接地引下线未沿保护帽表面敷设		
	缺少个别定位紧固螺丝		
#G2	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	缺少个别定位紧固螺丝		
#G3	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	缺少个别定位紧固螺丝		
	部分连接板螺栓长短混用		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
#G4	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
#G5	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	缺少个别定位紧固螺丝		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	个别接地引下线折弯处镀锌层脱落		
#G6	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
#G7	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	部分引下线接地未沿保护帽表面敷设		
#G8	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	防风罩、防盗帽部分未安装		

	缺少个别定位紧固螺丝		
#G9	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	部分防风罩未安装		
#G10	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	个别连接板螺栓长短混用		
#G11	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	接地引下线未沿保护帽表面敷设		
	个别螺栓长短混用		
#G12	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	缺少个别定位紧固螺丝		
#G13	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	个别定位螺栓长短混用		
	缺少个别定位紧固螺丝		
	防盗帽、防风罩部分未安装		
#G14	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	缺少个别定位紧固螺丝		
	防盗帽、防风罩部分未安装		
	个别悬垂绝缘子串不垂直（有一处）		
#G15	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	防盗帽、保护帽部分未安装		
	个别定位螺栓长短混用		
#G16	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	防风帽、防盗帽部分未安装		
	缺少个别定位紧固螺丝		
#G17	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防盗帽、防风罩部分未安装		
#G18	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		

	脚钉方向（不顺直）未调整		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防盗帽、防风罩部分未安装		
	个别接地引下线连接螺丝使用不规范（如使用脚钉代替）		
	个别跳线绝缘子串不垂直（有一处）		
#G19	基础保护帽浇筑不符合图纸要求，质量差需重做。		
	防风帽、防盗帽部分未安装		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	接地引下线制作不规范（如下部连接不规范）		
#G20	防风帽、防盗帽部分未安装	2019. 6. 3	
	个别处缺少紧固螺丝		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
#G21	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防盗帽、防风罩部分未安装		
	个别跳线绝缘子串不垂直（有一处）		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
#G22	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	缺少个别定位紧固螺丝		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
#G23	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
#G24	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
#G25	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
#G26	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
#G27	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位	2019. 6. 15	
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
#G28	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		

	脚钉方向（不顺直）未调整		
#G29	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
#G30	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	个别接地引下线安装不垂直		
#G31	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
#G32	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	个别接地引下线安装不垂直		
	个别接地引下线未沿保护帽表面敷设		
	缺少个别定位紧固螺丝		
#G33	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
#G34	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
#G35	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	缺少个别定位紧固螺丝		
#G36	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	缺少个别定位紧固螺丝		
#G37	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	脚钉方向（不顺直）未调整		

	缺少一个角铁支撑连接板		
	缺少个别定位紧固螺丝		
#G38	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
#G39	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够、制作质量差）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	缺少个别定位紧固螺丝		
#G40	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	个别接地引下线折弯处镀锌层脱落		
	场地剩余材料未清理干净		
#G41	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	个别接地引下线安装不垂直		
#G42	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够、个别已整体松动）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	个别接地引下线折弯处镀锌层脱落		
	缺少个别定位紧固螺丝		
#G43	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	缺少个别定位紧固螺丝		
#G44	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	个别接地引下线未垂直敷设		
	缺少个别定位紧固螺丝		
#G45	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	个别接地引下线未垂直敷设		
	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		

2019. 6. 3

#G46	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	缺少个别定位紧固螺丝		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
#G47	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	缺少个别定位紧固螺丝		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
#G48	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	接地引下线未沿保护帽表面敷设		
	个别接地引下线安装不垂直		
	缺少个别定位紧固螺丝		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
#G49	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	个别接地引下线折弯处镀锌层脱落		
#G50	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	个别跳线绝缘子串不垂直（有一处）		
#G51	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
#G52	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	个别塔腿基础表面有缺角和蜂窝麻面情况		
#G53	基础保护帽浇筑不符合图纸要求（如尺寸不够）		
	个别防盗螺帽、防松螺帽未紧固到位		
	防风罩、防盗帽部分未安装		
	脚钉方向（不顺直）未调整		
	个别跳线绝缘子串不垂直（有一处）		