

## 监理通知单

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号： ZHJL-JLTZD-016

致：江苏中导电力有限公司

事由：关于光伏区施工质量问题的通知

内容：

我监理项目部在巡视检查过程中发现你单位在光伏区施工过程中存在以下质量问题：

- 1、个别光伏支架的对穿螺栓与抱箍相碰，对穿螺栓无法紧固到位；
- 2、部分钢管桩混凝土保护帽破损；
- 3、部分光伏支架斜梁与檩条的连接紧固螺栓长度不足，未露出螺母 2~3 扣；
- 4、个别光伏支架与钢管桩对穿螺栓漏装、光伏支架钢管桩歪斜，垂直度超标；
- 5、部分光伏支架的背拉杆未紧固到位；
- 6、个别光伏支架的橡胶密封圈未安装到位
- 7、部分光伏组件边缘高差超标（标准是相邻组件边缘高差≤2mm，同组≤5mm）；
- 8、部分光伏组件接线未绑扎；
- 9、部分光伏组件的下缘距离地面高度不满足设计要求；
- 10、光伏区箱变、逆变基础周围无检修平台，不利于运维人员操作；
- 11、箱变、逆变器穿管电缆未封堵。

针对上述光伏区质量问题，现要求你方立即落实整改，并将整改情况于三日之内回复至监理项目部。否则，造成的一切后果由你单位自负！

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：王海斌

日期：2018.06.29

本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、承包单位各一份，项目监理部存 1 份。