

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-AQ-008

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于 20180823 安全文明专项检查整改事宜

内容：2018 年 8 月 23 日 10 时 30 分，监理部组织建设单位、总包单位、各分包单位组成的安全与文明施工专项检查小组对本项目所属的各施工区域和生活区域进行了细致的检查，发现了诸多安全文明问题，现将检查出的问题清单汇总后发给你单位项目部，要求立即组织人员进行整改，要求 8 月 30 日前将全部问题整改完成并回复。

附件：20180823 安全文明专项检查问题汇总

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：徐耀生

日期：2018 年 8 月 24 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

20180823 安全文明专项检查问题汇总

中六集团钢筋加工区	中六集团工人生活区	中六集团施工现场
1、围栏未上锁封闭； 2、钢筋废料箱未设置； 3、调直机、弯曲机接地线不规范； 4、开关箱接地线未设置； 5、钢筋调直机调直作业区未进行隔离围护； 6、钢筋未设置规格标牌； 7、灭火器数量不够且无检查记录； 8、地面上烟头较多；	1、配电箱开关不合格； 2、厨房煤气罐与煤气灶无安全距离和未隔离放置； 3、厨房无灭火器； 4、电焊焊条随意放在宿舍内，未离地放在库房； 5、宿舍内用电不规范（无插头）；	1、灭火器无记录、无编号、无责任人； 2、消防设备处无消防沙箱； 3、电焊机电源线无绝缘保护； 4、废料箱（垃圾箱）管理牌信息未填完善； 5、给水设备房基坑临边防护长度不足； 6、柴油发电机房无操作规程上墙，接地未设置； 7、柴油机房无禁烟标牌，地面未硬化； 8、I级配电箱电路图不准确； 9、墙面有突出尖锐铁钉； 10、木工棚电箱接地松动不牢，箱门无标识； 11、木工棚完工场清料净差；
武汉智蓝钢筋加工区	武汉智蓝工人生活区	武汉智蓝施工现场
1、现场无围栏； 2、钢筋调直机调直作业区未进行隔离围护； 3、施工人员抽烟； 4、电缆破损、电缆未进行架空或埋地设置； 5、电焊机等机械未接地； 6、钢筋未设置标牌，未离地、未覆盖； 7、现场使用木制电箱； 8、电箱一闸多用，接地线未接上； 9、切断机无接地、把手无绝缘措施，皮带部分无保护措施；	1、宿舍进户线未穿管保护，厨房进户线未穿管保护线已破损； 2、宿舍插座未挂墙，随意放在床上或绑扎床头； 3、宿舍无床，打地铺通铺； 4、厨师健康证未提供未上墙； 5、厨房煤气罐与灶台无安全距离和未隔离放置； 6、宿舍和厨房均无灭火器；	1、现场施工人员未带安全帽； 2、基坑无围护措施或围护措施不规范； 3、基坑边临边堆土安全距离不够； 4、基坑边未放坡、临边有石头未清理、无上下人梯子； 5、基坑积水严重，未设置集水坑和排水措施； 6、现场无用的机械设备和施工用具未入库，随意放置； 7、现场材料（扁铁等）未离地、未覆盖； 8、易燃品（柴油桶）未单独存放； 9、现场用电不规范未使用移动电源盘； 10、现场厨房煤气罐与灶台无安全距离和未隔离放置； 11、宿舍内烟头较多； 12、宿舍内接线不规范且使用大功率电器； 13、厨房无人时煤气罐开关未关闭； 14、施工现场、宿舍和厨房未设置灭火器；

措美北控新能源有限公司

问题整改通知单


项目名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目 检查日期 2018/8/23 编号：17335-JL-JBKXM8-AQ-008

序号	资料问题描述	问题图片	整改要求	备注
01	钢筋区围栏未上锁		上锁	
02	调直机、弯曲机接地线不规范		按规范进行接地	
03	开关箱接地线未设置		按规范进行接地	
04	钢筋调直机调直作业区未进行隔离围护		调制去设置隔离防护措施	



05	钢筋未设置规格标牌		设置规格牌	
06	灭火器数量不够且无检查记录		做好周检记录并添置灭火器	
07	地面上烟头较多		清理	
08	升压站工人生活区宿舍走廊开关箱内无电路图和责任人牌		补齐责任人牌和电路图	
09	配电箱开关不合格		更换	

10	厨房煤气罐与煤气灶无安全距离和未隔离放置；厨房无灭火器	 中六煤气与灶台无安全距离 2018-08-23	将煤气罐移除厨房	
11	升压站施工现场消防处无消防沙箱	 中六消防处无沙箱 2018-08-23	按规范设置消防沙箱	
12	电焊焊条随意放在宿舍内，未离地放在库房	 中六电焊条未入库随意放 2018-08-23	离地入库或上架	
13	宿舍内用电不规范（无插头）	 中六宿舍内用电不规范 2018-08-23	拔出，规范使用插头	
14	升压站综合楼灭火器无记录、无编号、无责任人	 中六现场灭火器无记录责任人 2018-08-23	增加记录、编号和责任人	

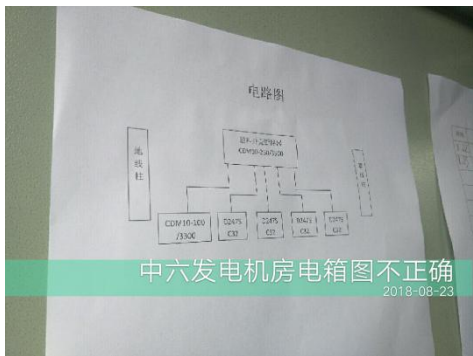
15	电焊机电源线无绝缘保护		拆除	
16	废料箱（垃圾箱）管理牌信息未填完善		补全信息	
17	给水设备房基坑临边防护长度不足		增加临边维护长度	
18	柴油发电机房无操作规程上墙，接地未设置，柴油机房无禁烟标牌，地面未硬化		硬化地面，规范接地，操作规程上墙及增加禁烟标志	
19	柴油机房 I 级配电箱电路图不准确		根据实际绘制正确的电路图	



20	墙面有突出尖锐铁钉		清除	
21	木工棚完工场清料净差		清理	
22	木工棚电箱接地松动不牢，箱门无标识		增加箱门编号牌，接地牢固	
23	外箱钢筋加工区无围栏		按规范设置围栏	

24	钢筋调直机调直作业区未进行隔离围护	 智蓝钢筋调制区域未隔离防护 2018-08-23	调制去设置隔离防护	
25	施工人员抽烟	 智蓝钢筋加工工人抽烟 2018-08-23	现场不得吸烟	
26	电缆破损、电缆未进行架空或埋地设置	 智蓝钢筋区电缆未架空或埋地 2018-08-23	架空或穿管埋地	
27	电焊机等机械未接地	 智蓝钢筋区焊机等机械无接地 2018-08-23	规范接地	
28	钢筋未设置标牌，未离地、未覆盖	 智蓝钢筋未覆盖无规格标牌 2018-08-23	增加钢筋规格标牌并覆盖	

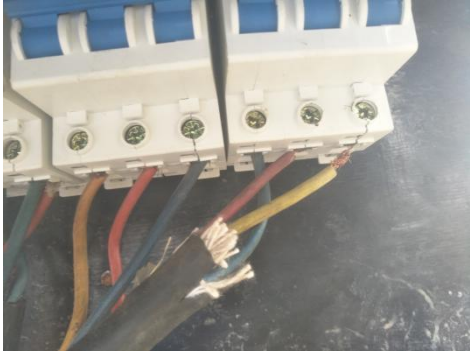

29	现场使用木制电箱，电箱一闸多用，接地线未接上		拆除重做	
30	切断机无接地、把手无绝缘措施，皮带部分无保护措施		规范接地、增加防护罩和绝缘把手	
31	宿舍进户线未穿管保护，厨房进户线未穿管保护线已破损		穿管保护并更换电线	
32	宿舍插座未挂墙，随意放在床上或绑扎床头		拆除	
33	宿舍无床，打地铺通铺		提供床铺	



34	厨师健康证未提供未上墙		健康证上墙	
35	厨房煤气罐与灶台无安全距离和未隔离放置		煤气罐移出厨房	
36	宿舍和厨房均无灭火器		规范增加足够灭火器	
37	现场施工人员未带安全帽		配备安全帽并正确佩戴	
38	基坑无围护措施或围护措施不规范		按要求增加临边围护	

39	基坑边临边堆土安全距离不够	 智蓝基坑边堆土安全距离不够 2018-08-23	堆土不得距离坑边小于规范安全距离	
40	基坑边未放坡、临边有石头未清理、无上下人梯子，基坑积水严重，未设置集水坑和排水措施	 智蓝基坑边有大石块 2018-08-23	清除大石块，及时采取排水措施，增设上下人梯子	
41	现场无用的机械设备和施工用具未入库，随意放置	 智蓝现场无用工具材料乱放 2018-08-23	入库	
42	施工现场、宿舍和厨房未设置灭火器	 智蓝外线宿舍无灭火器 2018-08-23	按规范设置灭火器	
43	现场用电不规范未使用移动电源盘	 智蓝现场电使用插台 2018-08-23	使用移动电源盘	



44	易燃品（柴油桶）未单独存放	 	入库单独存放	
45	现场厨房煤气罐与灶台无安全距离和未隔离放置		煤气罐移出厨房	
46	宿舍内接线不规范且使用大功率电器		清除	
47	现场宿舍内烟头较多		清理	

48	厨房无人时煤气罐开关未关闭		非使用期间拧紧关闭开关	

检查单位：常州正衡电力工程监理有限公司措美北控监理项目部、措美北控新能源有限公司措美北控项目部

受检单位：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

检查人：荆素亮、边亚南、申景鹏、朱号兵、赵焕柱、常青、陶波、柴光绿、罗启松、范秀波、甘强、王成