

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-ZL-019

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于铁塔组装现场质量问题

内容：2018 年 11 月 19 日监理现场检查发现 N8 铁塔现场组装施工过程中存在以下问题：

- 1、铁塔底脚螺栓使用的垫块棱角毛刺未处理，尺寸不准确边缘搁置在底座焊缝上导致悬空。
- 2、组装过程中部分构件下垫设的石块表面无保护措施，构件部分地方镀锌层被破坏。
- 3、部分地方构件间垫片缺少或错误。

以上问题，要求你单位项目部督促施工班组进行现场整改：

- 1、螺栓垫块棱角边缘处有毛刺的用工具进行光滑处理；根据实际情况使用正确尺寸规格的垫块，确保垫块下不悬空；
- 2、地面组装塔架的硬质垫块表面包裹麻袋或其他软质材料进行保护；构件表面镀锌层破坏的部位组装后进行补漆处理；
- 3、构件间垫片缺少或错误的进行补齐或更换。

此通知单提出的问题要求 2018 年 11 月 24 日前完成并回复，同时要求你单位项目部加强现场质量管理，确保类似问题不再发生。

附件：共 1 页。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：保耀生

日期：2018 年 11 月 20 日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。

质量问题整改通知单

项目名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

检查日期：2018.11.19

序号	问题描述	问题图片	整改要求	备注
1	垫块棱角毛刺未处理		使用工具进行光滑处理	贵电
2	垫块底部悬空		使用适合该部位规格尺寸的垫块或进行打磨处理	贵电
5	地面组装塔架施工中使用的石块作为垫块表面未进行保护		用麻袋或其他软质材料进行支垫保护	贵电
6	构件表面镀锌层破坏		按要求进行补漆，厚度满足规范要求	贵电
7	构件间垫片缺少或错误		补齐或更换正确的垫片垫块	贵电
要求和说明	问题要求 5 天内整改完成并回复。			

检查人：申景鹏 常青

人员：监理