

监 理 通 知 单

工程名称: 宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

编号: ZHJL-HDTZ-06

致: 天威新能源系统工程(北京)有限公司 (施工项目部)

事由: 并网后现场施工遗留需整改问题

内容:

经我监理项目部人员现场巡查发现, 由你单位施工的光伏场区存在以下问题:

- 1、配电室与电缆沟穿墙处防火封堵不符合设计及规范要求;
 - 2、屋面部分桥架内电缆敷设容量过满, 不符合规范要求;
 - 3、直流电缆接线端子型号与电缆型号不一致, 不符合规范要求;
 - 4、电缆沟内电缆进入设备基础部位, 未按设计要求进行穿管, 同时未按图纸要求进行防火封堵, 不符合设计与规范要求;
 - 5、部分电缆穿管处防火封堵不符合设计要求;
 - 6、屋面部分组件下光伏线、MC4 接头未按要求进行绑扎;
 - 7、屋面个别桥架连接件、接地扁铁存在生锈现象, 需进行处理;
 - 8、屋面敷设接地扁铁个别部位与屋面瓦楞和屋脊接触, 不符合设计要求;
 - 9、屋面个别电缆护层破损严重, 存在安全质量隐患;
 - 10、个别接地扁铁连接螺栓垫片存在生锈现象;
 - 11、部分检修通道和桥架下夹具螺栓使用规格型号不一致, 且部分存在生锈现象;
 - 12、下墙处电缆沟内电缆排列不符合规范要求;
- 针对以上问题, 限你单位在 5 日内完成整改, 整改完成后报业主或监理项目部验收。

附件:

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 徐耀生

日

期: 2019.03.25



