

监 理 通 知 单

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-YTMF-05

致: 先能电力工程有限公司 (施工项目部)

事由: 关于现场施工质量、安全事宜

内容: 我部现场巡视你部北区箱逆变基础施工发现以下问题:

- 1、墙体拉结筋未按照设计图纸放置, 拉结筋长度达不到图纸要求, 部分拉结筋只有 1 根钢筋, 个别构造柱与墙体未放置拉结筋连接。
- 2、个别构造柱钢筋未按照设计图纸要求植入条形基础内, 导致钢筋笼倒地。
- 3、部分构造柱位置错误, 墙体砌筑后构造柱钢筋弯曲。
- 4、构造柱钢筋全部过短, 无法锚固入圈梁, 须增加钢筋长度。
- 5、个别部位墙体砌筑后占用构造柱空间, 导致构造柱尺寸达不到设计图纸要求, 无法进行构造柱混凝土浇筑。
- 6、部分构造柱钢筋间距未按照设计图纸进行绑扎, 导致构造柱比墙体宽度大, 浇筑后构造柱将突出墙体。
- 7、施工人员安全帽佩戴不整齐, 影响现场安全文明施工。

以上问题请贵部 3 天内完成整改, 整改后报建设单位及监理单位复查, 同时加强对施工现场安全、质量方面的管理, 杜绝类似问题再次发生。如未按时进行整改, 将对你部进行罚款处理。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2018 年 11 月 30 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



