

监 理 通 知 单

工程名称:江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-TZD-001

致: 中机国能浙江工程有限公司

事由: 关于施工现场混凝土支墩施工质量事宜。

内容: 我监理项目部对贵单位混凝土支墩施工检查过程中, 发现存在以下质量问题:

- 1、混凝土支墩表面存在麻面缺陷, 收面不平整, 混凝土黏聚性不够, 支墩观感差, 不符合施工技术标准。
- 2、支墩浇筑完后未做养护措施。
- 3、实测支墩预埋锚栓埋深为 60 mm、50 mm、55 mm, 不符合施工图纸要求的 80 mm。
- 4、支墩预埋锚栓锚固为直线型加一个螺母 (详见附图三), 设计图纸中锚栓为 L 形, 与施工图纸不符, 要求出具设计变更单、拉拔试验报告。
- 5、因工期紧张, 现场施工人员较少, 望你单位合理安排增加人员, 确保工程如期进行。

要求: 以上问题要求你单位必须按设计及规范技术标准立即进行整改完成, 自检合格后报监理复查, 不合格的不予使用, 要求你单位在通知单回复时, 详细阐述, 问题整改采取的纠正措施、整改经过和整改效果。(详见附图)

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 11 月 22 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

附图一：



附图二：



附图三:

