

监 理 通 知 单

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目

编号：WLY-TZD-011

致：宏昌建筑集团有限公司（物隆源项目部）

事由：关于经开物流园钢结构补强问题

内容：

4月9日，我方监理对你方钢结构补强进行了初步验收工作，并将初检报告发送你方要求你方限期整改。4月17日你方向我方监理汇报整改消缺完成，可以联系业主请设计院验收。4月20日设计对你方现场进行了初步验收，并提出相应的问题。因你方未能正确提供钢材合格证明，致使验收未能通过，现业主要求你方对钢材强度进行第三方检测。但你方钢结构补强人员、机械于4月22日全部撤出。目前整改问题陷入搁置状态，你方也未能有必要性答复，钢结构补强施工处于无管控状态，且问题十分严峻，这是对项目的及其不负责任，严重违反了合同相关条款！

现要求你方对钢结构补强设计初验所提问题进行自查，钢结构补强人3日内必须到位，对问题整改时限进行回复，经业主及监理研究决定，钢结构整改晚一天对你方进行1000元经济考核！

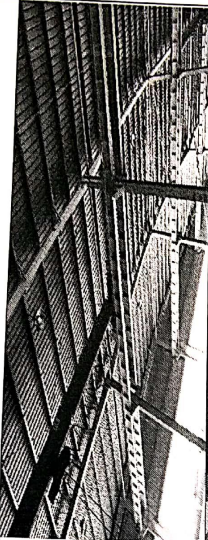
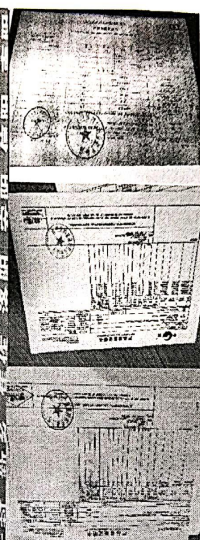
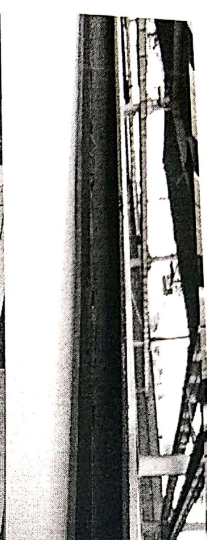
附：设计院经开物流园钢结构补强验收记录

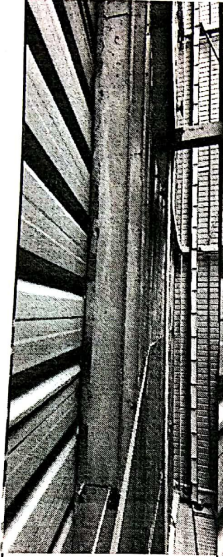
监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐耀生

日期：2019年4月24日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份。

浙江经开物流园验收记录				
序号	名称	不合格问题	备注	附图（图片可放大查看）
1	钢梁截面加大	c-e栋部分区域未加固，未加固区域严禁安装光伏	现场无法电焊	
2	钢梁截面加大	漏加固钢梁截面加大	a栋10轴交e轴	
3	钢材材料规格	现场材料均采用Q235型号	图纸要求钢梁截面、新增L型钢条均采用Q345，新增角钢撑杆采用Q235	
4	钢梁截面加大	焊渣未敲	抽查未看到敲过焊渣	

5	檩条加固	场檩条加固没采用自攻螺丝固	图纸要求两端间隔点焊、中间分别采用自攻螺丝固定，间距200mm	
6	檩条加固	分檩条加固材料高度未达到标	图纸要求檩条加固正面高度需达到240mm，背面高度需达到180mm	