

# 监理通知单

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-TZ -019

致：湖北飞友建设集团有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目 施工项目部

事由：2#屋面支架验收问题、L 型钢螺栓松动缺少、组件安装问题

内容：在我监理单位、建设单位日常对现场进行巡视检查，发现以下问题：

1. 对 2 号屋面支架导轨安装进行验收，存在多处问题，导轨连接处螺丝缺少、导轨与夹具螺栓未紧固、屋面彩钢瓦踩踏陷严重、导轨连接处间隙过大等问题，我单位及建设单位已在现场进行口头通知进行整改消缺，但整改缓慢，未经任何报验就进行组件吊装、散运工作，组件吊装，未见任何安全警戒线等措施，组件散料不符合要求，组件边框尖锐部分直接放置组件表面，易造成组件表面划痕、数量过多易造成组件表面碎裂现象出现
2. 7 号屋面组件安装电气接线过程中，无成品保护意识，MC4 接头固定轧带直接撕扯，造成接线盒损坏，人员坐踏组件等现象
3. 对 2、4 号厂房 L 型钢加固进行抽查，部分 L 型钢缺少螺栓紧固、螺栓松动力矩达不到要求



现要求针对以上问题抓紧落实整改，要求如下：

1. 对于支架导轨验收存在的问题，尽快进行整改，我单位自开工就一直强调，未经工序报验，不允许进行下道工序施工，我单位将对未经报验采取不验收、资料不签字、严重将采取部分工程停工处理，监理报告形式。由此产生的一切后果将由你单位自行承担。
2. 对组件安装进行实时管理巡视，定期进行交底培训，如再出现组件踩踏、野蛮施工、组件划伤破损、组件重摔，无任何成品保护意识，我单位将按照要求进行处罚。
- 3、对 2、4 号 L 型钢加固螺栓紧固进行消缺整改，限期 10 天。

监理项目部(章)  
总/监理工程师  
日



