

监理工程师通知单

表号: FD-B1

编号: ZHJL-TZD-016

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

致: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

事由: 关于 SVG 基础施工质量事宜

通知内容:

2019 年 8 月 12 日, 经监理方对 SVG 基础巡视发现以下问题:

- 1、独立柱因轴线问题柱筋发生位移, 要求增加加强筋, 柱筋间距与图纸要求存在偏差, 要求调整。
- 2、独立柱底部存在浮浆, 要求清理
- 3、独立柱个别部位钢筋保护层不到位, 要求增加钢筋保护垫块
- 4、建议往后所有基础按图纸放轴线, 便于施工便于检验, 如果没有按轴线放线按图纸施工, 相关人员检验时要告知轴线尺寸。
- 5、目前施工的 SVG 基础接地, 部分位置防腐涂料粉刷不到位, 要求补刷

以上问题, 限 2 日内整改回复, 验收通过后方可浇筑。

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐耀生

专业监理工程师: 李仓全

日

期: 2019 年 08 月 12 日

承包单位签收:

签收人: 孙家

日期: 2019 年 08 月 13 日

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位存 1 份、项目监理部存 1 份, 承包单位存 1 份。

监理工程师通知单

表号: FD-B1

编号: ZHJL-TZD-016

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

致: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

事由: 关于 SVG 基础施工质量事宜

通知内容:

2019 年 8 月 12 日, 经监理方对 SVG 基础巡视发现以下问题:

- 1、独立柱因轴线问题柱筋发生位移, 要求增加加强筋, 柱筋间距与图纸要求存在偏差, 要求调整。
- 2、独立柱底部存在浮浆, 要求清理
- 3、独立柱个别部位钢筋保护层不到位, 要求增加钢筋保护垫块
- 4、建议往后所有基础按图纸放轴线, 便于施工便于检验, 如果没有按轴线放线按图纸施工, 相关人员检验时要告知轴线尺寸。
- 5、目前施工的 SVG 基础接地, 部分位置防腐涂料粉刷不到位, 要求补刷

以上问题, 限 2 日内整改回复, 验收通过后方可浇筑。

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐超生

专业监理工程师: 李仓全

日

期: 2019 年 08 月 12 日

承包单位签收:

签收人: 孙家

日期: 2019 年 08 月 13 日

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位存 1 份、项目监理部存 1 份, 承包单位存 1 份。

