

监 理 通 知 单

编号: FGH01-TZD-015

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

致: 山东电力建设第三工程有限公司 (施工项目部)

抄送: 共和华能太阳能发电有限公司 (业主项目部)

事由: 关于升压站综合楼二层框柱砼浇筑及 M20 风机基础钢筋绑扎质量事宜

内容:

经业主、监理项目部人员现场检查发现, 由贵单位负责施工的华能共和 5 万千瓦风电项目场区施工存在问题:

- 1、综合楼二层框柱未向监理项目部报验, 私自进行砼浇筑; 若再次发生类似问题, 将进行加倍考核;
- 2、M20 风机基础环形钢筋绑扎设计图纸要求为 42d, 现场搭接长度不够, 不符合设计要求;
- 3、M20 风机基础环形钢筋拉钩未安装到位 (下料长度不一);
- 4、M20 风机基础个别直螺纹套筒连接未拧紧到位, 外露丝扣不符合验收规范;
- 5、M20 风机基础混凝土保护层厚度现场实际测量为 50mm, 设计图纸要求为 100mm, 不符合设计要求;
- 6、M20 风机基础环形钢筋搭接未错开, 详见设计图纸钢筋大样, 接头位置应相互错开, 同一截面内接头钢筋根数不应超过截面内全部钢筋根数的 50%;

针对以上问题, 要求贵单位 2 日内整改完成并以书面形式进行回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日

期: 2019 年 09 月 12 日

注 本表一式 三 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 二 份。